


改善箇所説明図

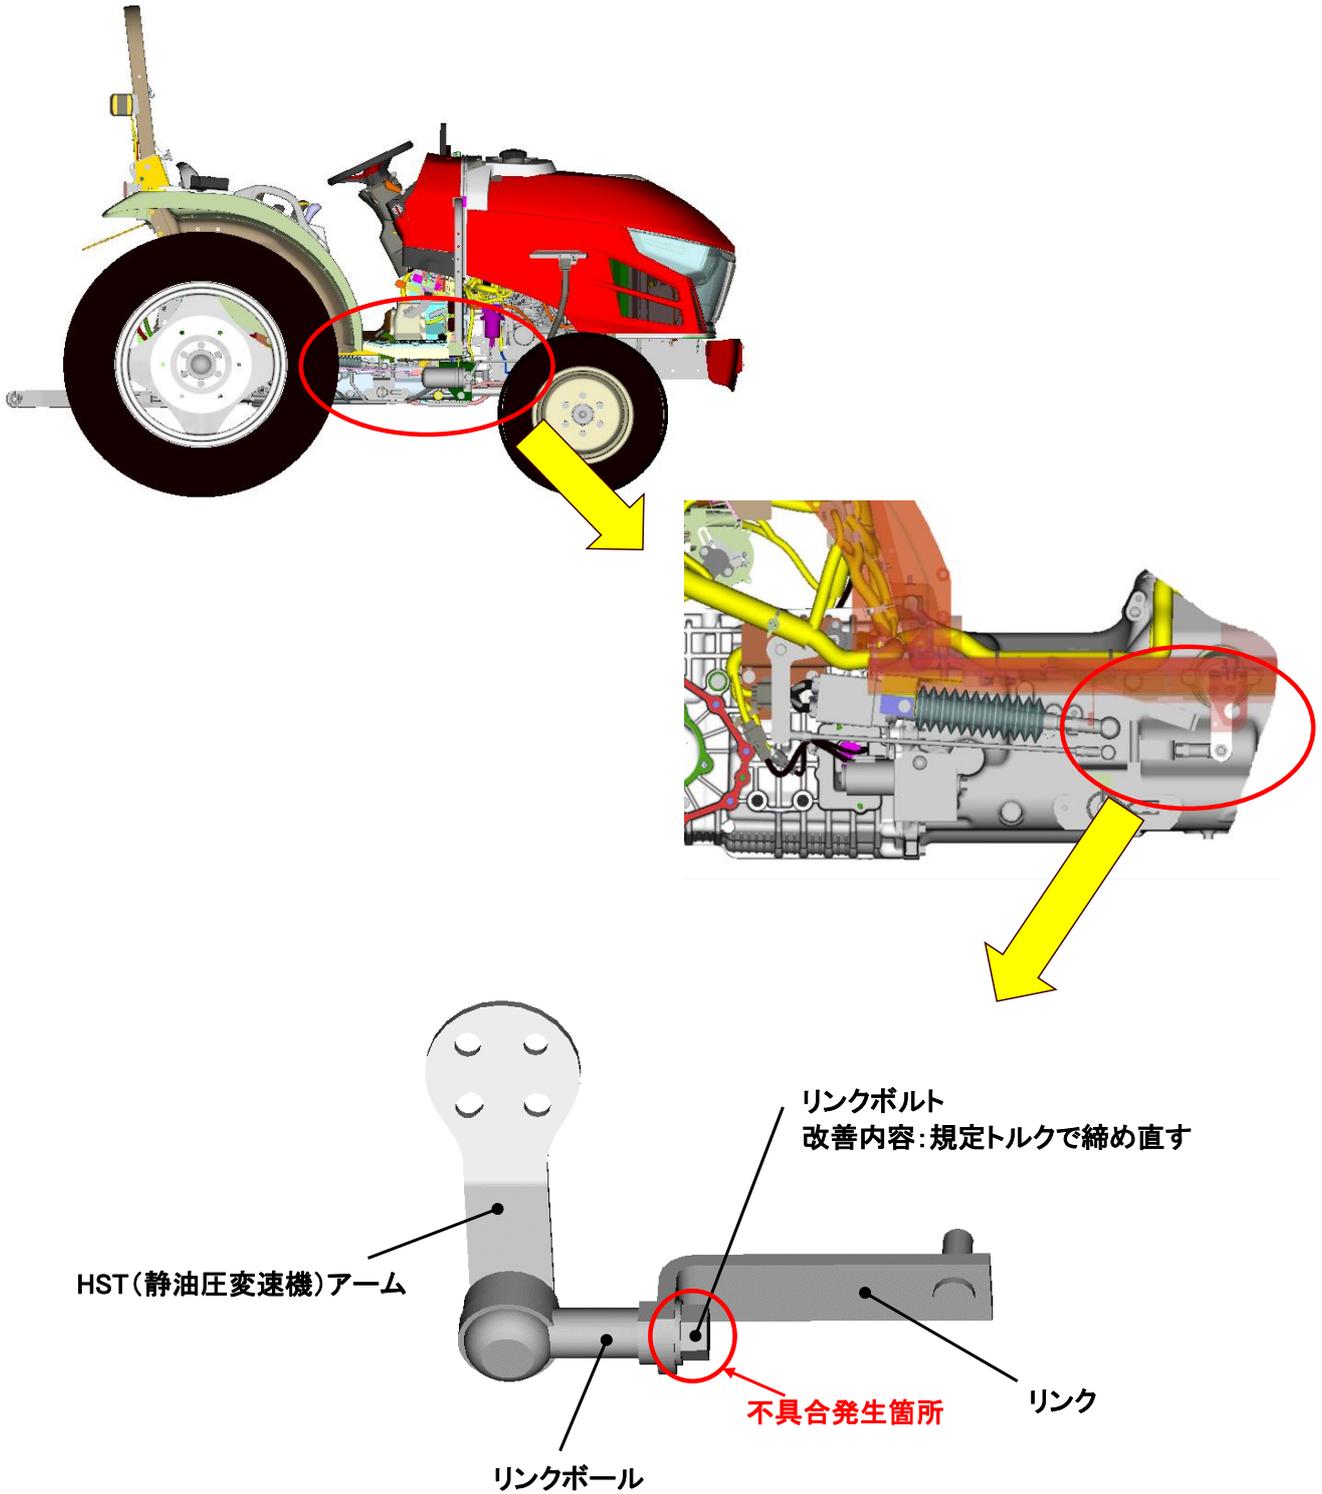

不具合発生箇所

農耕トラクタの静油圧変速機のリンクボルトにおいて、製造への指示が不適切なため、製造工程の塗装乾燥時の熱影響により緩みが発生しているものがある。そのため、エンジンの振動等により緩みが進展し、主変速レバーを中立にしても微速で動く、または、ボルトが脱落し変速ができなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、リンクボルトを規定トルクで締め直す。

識別

作業後、リンクボールにペンチェックを実施。