

令和6年1月23日
物流・自動車局 審査・リコール課

日本トレクス株式会社による自主改善の実施について

日本トレクス株式会社から、製作したウイングスワップボディコンテナにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和6年1月23日
不具合の内容	ウイングスワップボディコンテナの室内灯スイッチ端子部において、絶縁保護が不十分なため、鋼製スイッチケースと接触しショートすることがある。そのため、最悪の場合、配線が過熱して発火するおそれがある。
自主改善の内容	全製品、次のいずれかの対策を行う。また、端子部配線に損傷があるものは配線を交換する。 (1) 端子部に保護部材追加および室内灯用電源近くにヒューズ追加 (2) スイッチを対策品に交換、端子部に保護部材追加および室内灯用電源近くにヒューズ追加 (3) スイッチを対策品に交換および端子部に保護部材追加 (4) 端子部に保護部材追加
不具合件数	1件
事故の有無	なし
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・利用者：ダイレクトメールまたは電話または直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。・改善実施済製品には、前側左下にあるメールボックス上部に品課 23-023 のステッカーを貼り付ける。

対象の製品名	品番（製造番号）	自主改善対象製品の製作期間	自主改善対象数	備考
ウイングスワップ ボディコンテナ	10W02152	平成22年5月13日	1台	(1)
	15W09129~18W09027	平成27年12月14日~ 平成31年1月18日	39台	(2)

ウイングスワップ ボディコンテナ	18W10174~21W10096	平成31年2月1日~ 令和4年3月26日	306台	(2)
	21W10404~21W11471	令和4年3月9日~ 令和4年9月12日	16台	(3)
	21W12210~23W05696	令和4年5月17日~ 令和5年10月14日	62台	(4)
(計 1種類)	—	合計	424台	

【注意事項】

自主改修対象製品の製造番号の範囲には、対象とならない製品も含まれている場合があります。

問い合わせ先

日本トレクス株式会社 サービス部

TEL : 0120-723-406

受付時間 : 8 : 00 ~ 16 : 00 (土・日・会社休日を除く)

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 千葉・筑紫 電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42361)
--