


## 改善箇所説明図

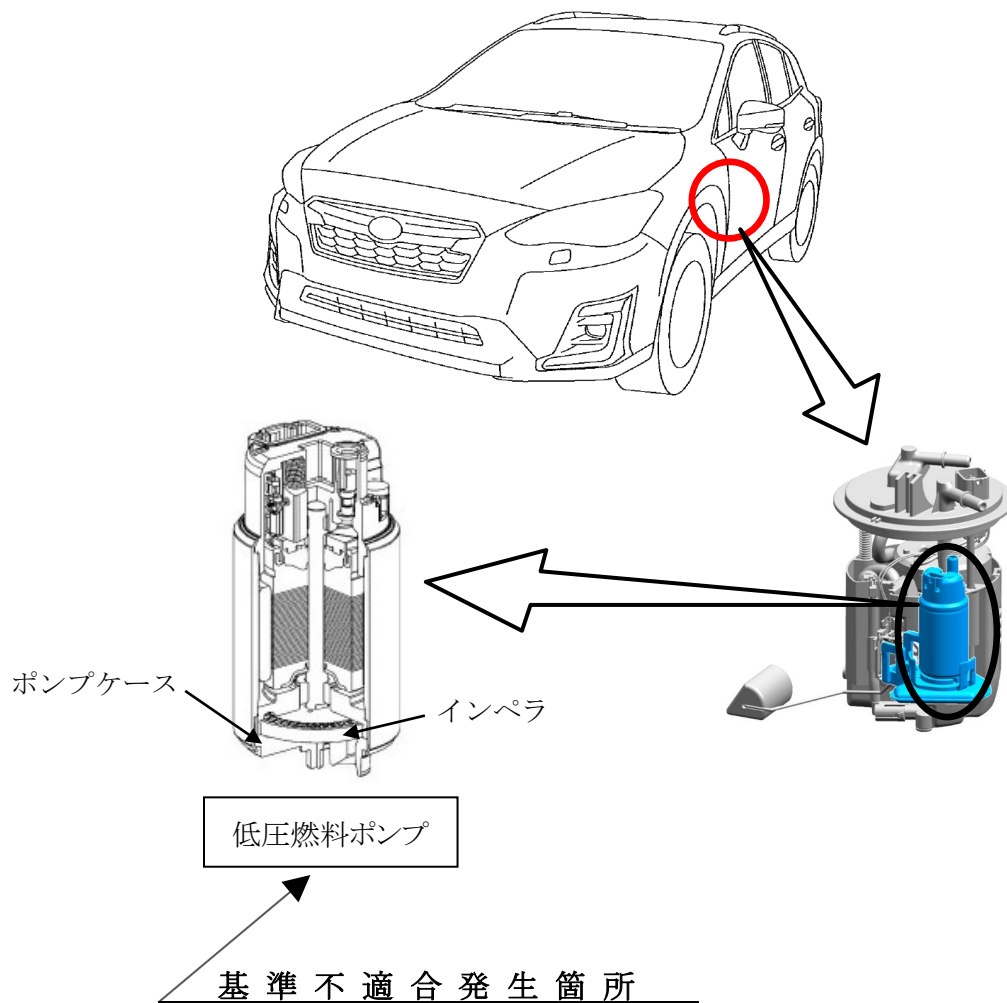

燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

### 改善の内容

全車両、低圧燃料ポンプを対策品に交換する。

注：  は交換する部品を示す。

識別：打刻車台番号の6桁数字2桁目『上』に黄色ペイントを塗布する。