

道路橋の伸縮装置における漏水対策の検討について

田村 正樹¹・菊地 淳²・千葉 洋³

¹東北地方整備局 東北技術事務所 維持管理技術課 (〒985-0842 宮城県多賀城市桜木3丁目6-1)

²東北地方整備局 東北技術事務所 維持管理技術課 (〒985-0842 宮城県多賀城市桜木3丁目6-1)

³東北地方整備局 東北技術事務所 維持管理技術課 (〒985-0842 宮城県多賀城市桜木3丁目6-1)

近年、鋼道路橋の桁端部では、伸縮装置の止水材が脱落し、塩分を含んだ漏水が主桁に流れ込み、著しい減肉を伴う腐食による主桁の孔食や座屈などの損傷が橋梁定期点検で確認されている。このため、鋼道路橋の長寿命化対策として、伸縮装置の止水対策が急務となっている。本報告では、伸縮装置に作用する「押し込み力」に着目し、現地確認による損傷実態調査や載荷試験などにより、積雪寒冷地域の伸縮装置（鋼製の櫛形フェースプレートで荷重を支持する製作ジョイント及び製品ジョイント）に求められる要求性能について取りまとめを行った。

キーワード 鋼道路橋、桁端部、伸縮装置、押し込み力

1. はじめに

東北地方は大半が積雪寒冷地に指定され、また自動車依存度が高い地域である。一方、平成5年のスパイクタイヤ使用禁止に伴い、冬季には凍結抑制剤の散布が不可欠となっており、今後も道路橋などの構造物は厳しい腐食環境が継続すると推測される。

近年、鋼道路橋の桁端部では、伸縮装置の止水材が脱落（写真-1）し、塩分を含んだ漏水が主桁に流れ込み、著しい減肉を伴う腐食（図-1）による主桁の孔食や座屈などの損傷が見られている。

本稿では、積雪寒冷地域の伸縮装置（鋼製の櫛形フェースプレートで荷重を支持する製作ジョイント及び製品ジョイント）に求められる止水性能について、載荷試験などにより検討した内容について報告するものである。



写真-1 止水材の脱落

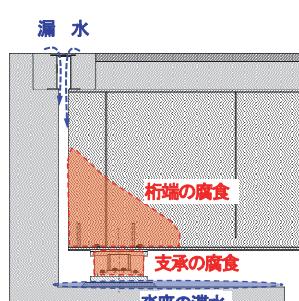


図-1 桁端損傷の概念図

2. 伸縮装置からの漏水と損傷状況

(1) 定期点検結果

東北地整管内の鋼道路橋では、非排水構造の伸縮装置を平成2年頃から採用しており、約8割の橋梁で非排水型伸縮装置が採用されている。定期点検結果によると、このうち約3割で既に漏水が確認されており、漏水を起因とする腐食損傷により「速やかに補修が必要（C判定）」と診断された橋梁が約7割を占めている。伸縮装置からの漏水が、橋梁に悪影響をもたらしていることが分かる。（図-2）

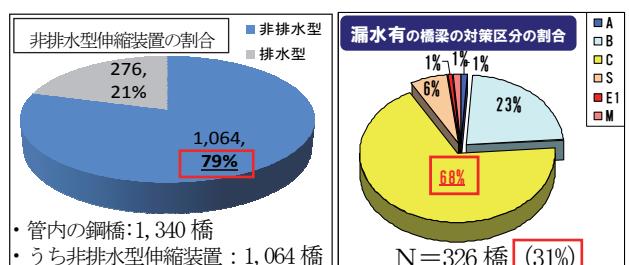


図-2 鋼橋における橋梁定期点検結果(H18~H22)

また、過年度に伸縮装置を交換した橋梁（補修履歴が確認できた104橋）について、交換後に漏水が発生するまでの期間を整理してみると、平均6年程度で非排水機能が失われていることが分かった。（図-3）

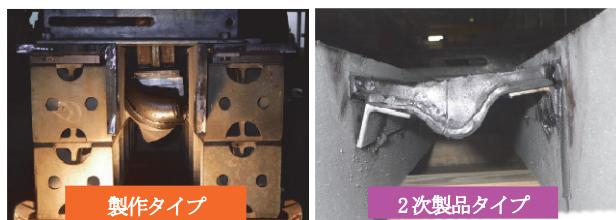


写真-3 供試体による載荷試験状況

既設橋の切り出し部材及び供試体による静的載荷試験は、実橋状態とは幾分異なるが、伸縮装置の止水機能をシール材の接着のみに依存するタイプでは、積雪寒冷地域での採用は困難と考えられる。

また、変形・破壊特性については、全ての供試体で支持金具に変形が生じる時点でシール材が完全に切れる（止水機能の喪失）ことはなく、支持金具の破壊に伴いシール材が脱落する破壊パターンが確認された。押し込み力に対して、支持金具が有効に機能していると考えられる。

なお、シール材にも押し込み抵抗力があるが、シール材は施工品質のバラツキが大きく、疲労（温度変化・回転・振動）や耐久性（劣化速度）も明確でないことから、支持機能は支持金具に、止水機能はシール材にそれぞれ機能を分担させることで、要求性能の整理を行うこととした。

(3) その他止水機能

現地調査による漏水の原因分析を踏まえ、押し込み抵抗力以外に必要な性能は以下のとおりである。

- ・後打ちコンクリートからの漏水がないこと。
⇒後打ちコンクリートの充填性確認、バックアップ材を埋設型枠としての使用禁止、図面によるはつり範囲の明確化。

- ・歩車道境界、地覆部からの漏水がないこと。
⇒伸縮装置の延長、立ち上げ。
- ・止水材の接合部からの漏水がないこと。
⇒図面による継手部詳細構造の明確化、止水性能試験による確認³⁾。
- ・施工、維持管理及び補修の容易性に配慮した構造とすること。

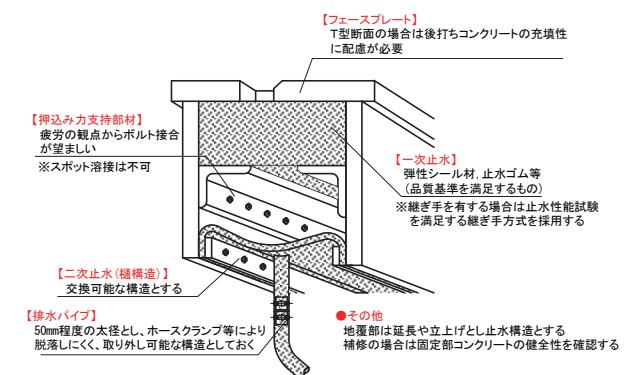


図-11 非排水型伸縮装置の構造概要(イメージ図)

5. 積雪寒冷地の伸縮装置に求められる要求性能(案)

(1) 支持金具の耐荷性能、耐久性能【支持機能】

- ・圧雪や土砂の堆積、及びこれらの凍結による止水材の押し込み力に対して確実に支持できる構造とする。

⇒最大押し込み力：7kN/箇所を支持できる構造。

- ・また、車両の通行や雨水の浸入に対して十分な耐久性を有する構造とする。

⇒支持金具の防食対策（腐食代など）、疲労対策（ボルト接合など）を考慮する。

(2) シール材の耐久性能【止水機能】

- ・車両の通行や雨水などの進入に対して十分な耐久性、防水性を有する構造とする。

⇒シール材は出来るだけ厚いもので、必要な品質規格^{1)②}を満足するものを採用する。

- ・シール材に漏水があっても、二次止水機能によって漏水を防止できる構造であること。

⇒二重止水構造を基本とする。

6. おわりに

積雪寒冷地の伸縮装置に求められる要求性能について、冬期における押し込み力に着目し、現地調査による損傷実態把握や載荷試験などにより取りまとめを行った。東北地整管内では、本稿の考え方に基づき、既に試行工事が始まっていることから、完成後は定期点検などで経過観察を行い、損傷の有無や耐久性について検証していく予定である。

今後も引き続き、定期点検で得られた知見を基に、既設橋における不具合を繰り返さない、また新設橋に持ち込まないような取り組みを推進し、橋梁の長寿命化を図っていきたいと考えている。

参考文献

- 1) NEXCO 東日本：構造物施工管理要領
- 2) 北海道土木技術会：北海道における鋼道路橋の設計および施工指針〔第1編〕 設計・施工編
- 3) NEXCO 東日本：NEXCO 試験方法 第4編 構造関係試験方法