

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年4月14日

リコール届出番号	2094	リコール開始日	平成20年4月14日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 取締役社長 森 郁夫 問い合わせ先：お客様相談部 TEL 0120- 052- 215		
不具合の部位(部品名)	車室内空気調整装置(エアコンコンプレッサ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンコンプレッサの電磁クラッチ面の接触面積が小さく、余裕度が不足しているものがあるため、コンプレッサ駆動用ベルトの張力が過大に調整され、かつ高回転で連続走行をすると、クラッチ部が異常発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電磁クラッチ部を点検し、対象となる場合は当該電磁クラッチ部を対策品と交換する。なお対策品の準備に時間を要するため、暫定措置として、エアコンの使用を控える注意喚起を行う。		
不具合件数	32件	事故の有無	火災2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 2094のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	LE-TT1 GBD-TT1	サンバー	TT1-078002~TT1-094798 平成17年 5月10日~平成18年12月20日	11,705	
	LE-TT2 GBD-TT2		TT2-290192~TT2-363585 平成17年 5月10日~平成18年12月20日	53,981	
	LE-TV1 GBD-TV1		TV1-112570~TV1-145468 平成17年 5月10日~平成18年12月20日	25,414	
	LE-TV2 GBD-TV2		TV2-082356 ~ TV2-102185 平成17年 5月10日~平成18年12月20日	15,651	
	TA-TW1		TW1-020066 ~ TW1-024858 平成17年 5月10日~平成18年12月20日	3,350	
	TA-TW2		TW2-020828 ~ TW2-026447 平成17年 5月10日~平成18年12月20日	4,131	
(計10型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年 5月10日~平成18年12月20日	(計114,232台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。