

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成20年9月4日

改善対策届出番号	373	改善対策開始日	平成20年9月5日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	舵取り装置（パワーステアリングポンプ）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	油圧式パワーステアリングポンプのベーン（羽根）先端部表面の硬化処理が不適切なため、ベーンが摩耗して摩耗粉が当該ポンプ内やオイルタンク内に詰まる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、ポンプからのオイル吐出流量が減少してハンドルの操作力が増大するおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、パワーステアリングポンプのシリアル番号を確認し、対象となるものはパワーステアリングポンプを良品と交換すると共に、パワーステアリングギヤボックス一式、フィードホース及びオイルタンクを新品と交換する。			
不具合件数	1件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RG1	ステップワゴン	RG1-1202142～RG1-1203511 平成19年2月16日～平成19年2月22日	1,224	
			RG1-5200001 平成19年2月21日	1	
			RG2-1200350～RG2-1200457 平成19年2月19日～平成19年2月21日	108	
	DBA-RG2	C R - V	RG4-1200001 平成19年2月19日	1	
	DBA-RG4		RE3-1003397～RE3-1003461 平成19年2月16日～平成19年2月20日	65	
	DBA-RE3		RE4-1009289～RE4-1009463 平成19年2月16日～平成19年2月20日	174	
DBA-RE4					
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年2月16日～平成19年2月22日	(計1,573台)	

### 【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。