


改善箇所説明図②

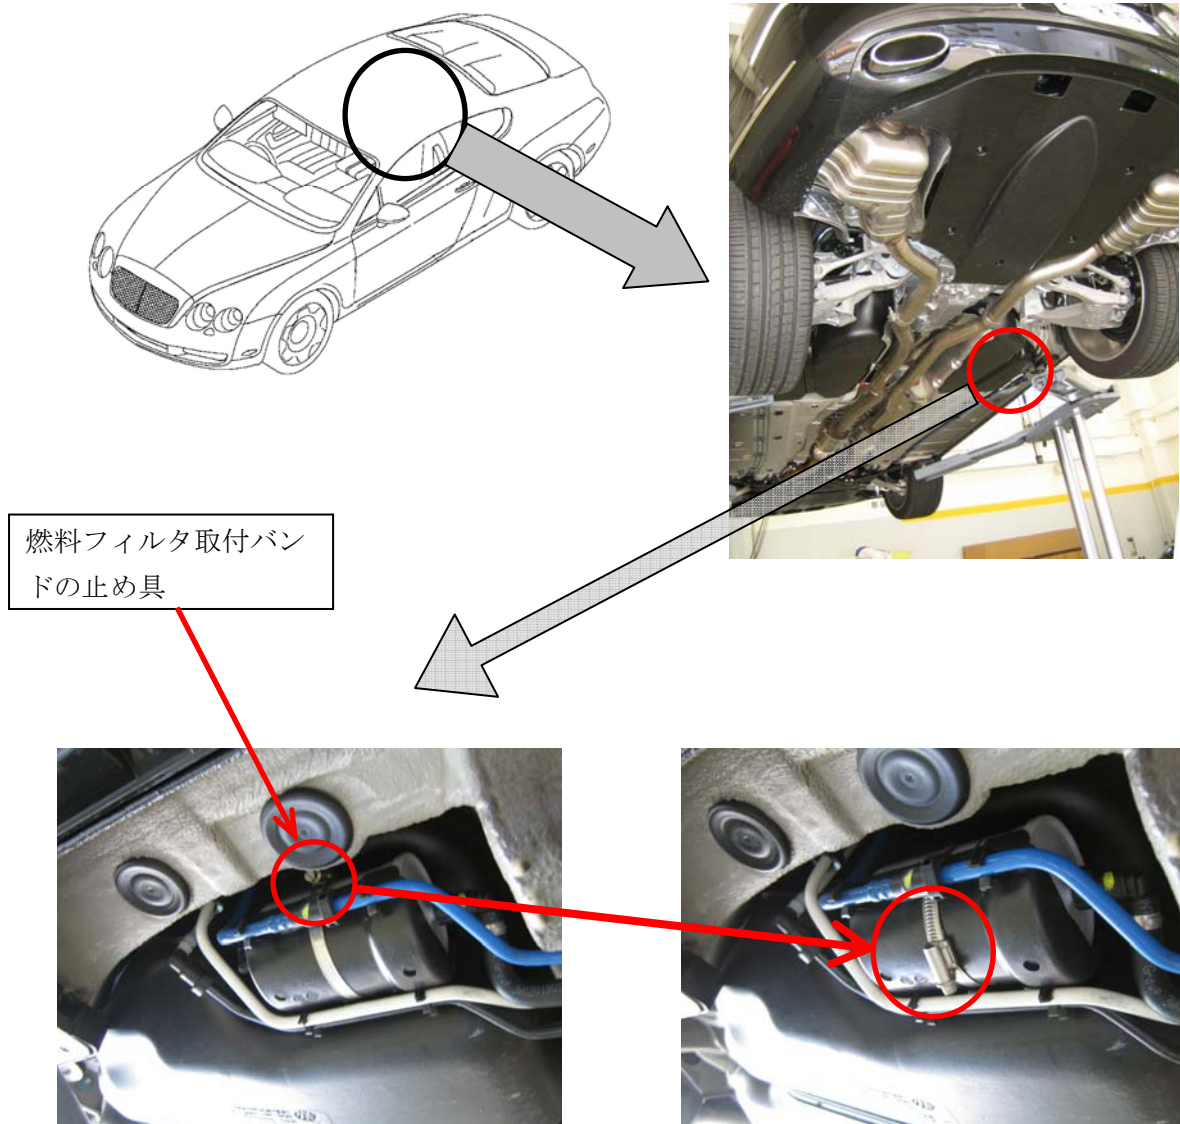

燃料フィルタ取付バンドの止め具

改良された燃料フィルタが取り付けられているが取付バンドの止め具の位置が不適切なもの

改良された燃料フィルタが取り付けられ取付バンドの止め具の位置を改善したもの

注意： は取付位置を改善する部品を示す。

不具合の内容

改良された燃料フィルタが取り付けられた車両において、燃料フィルタの取付バンドの止め具の位置に不適切なものがあるため、フィルタの表面処理に損傷を与え、道路凍結防止剤による腐食が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、取付バンドの位置を確認し、不適切なものは取付位置を改善するとともに、燃料フィルタを新品と交換する。

識別

エンジンルーム内にベントレーのロゴと「RE08/02」と書かれたステッカーを貼付する。