

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03 - 5253 - 8111 内線42353 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年11月26日

リコール届出番号	2216	リコール開始日	平成20年11月27日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	その他（エンジンプロックヒータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	消防車両に装備されているエンジンプロックヒータ（冷寒時始動性向上装置）において、端子部の絶縁用キャップの耐熱性が不足しているため、長期間にわたり長時間通電を繰り返すと当該キャップが劣化し、絶縁性能が低下することがある。そのため、使用過程において、融雪剤等が端子部に浸入すると、腐食により接触抵抗が増加して、端子部が発熱し、断線または焼損することがあり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ヒータおよび電源コードを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2216のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	U-BU66H(改)	トヨタ ダ付200	BU66-0001154～BU66-0054117 昭和63年10月6日～平成7年4月21日	316	消防車
	U-BU73(改)		BU73-0000004～BU73-0001218 平成元年9月22日～平成7年2月2日	161	
	KC-BU102H(改)		BU102-0100005～BU102-0116876 平成7年2月7日～平成11年4月20日	221	
	KC-BU172(改)		BU172-0100000～BU172-0101338 平成7年2月10日～平成11年4月24日	224	
			BU172-7777777 平成7年1月26日	1	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 昭和63年10月6日～平成11年4月24日	(計923台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。