


改善箇所説明図

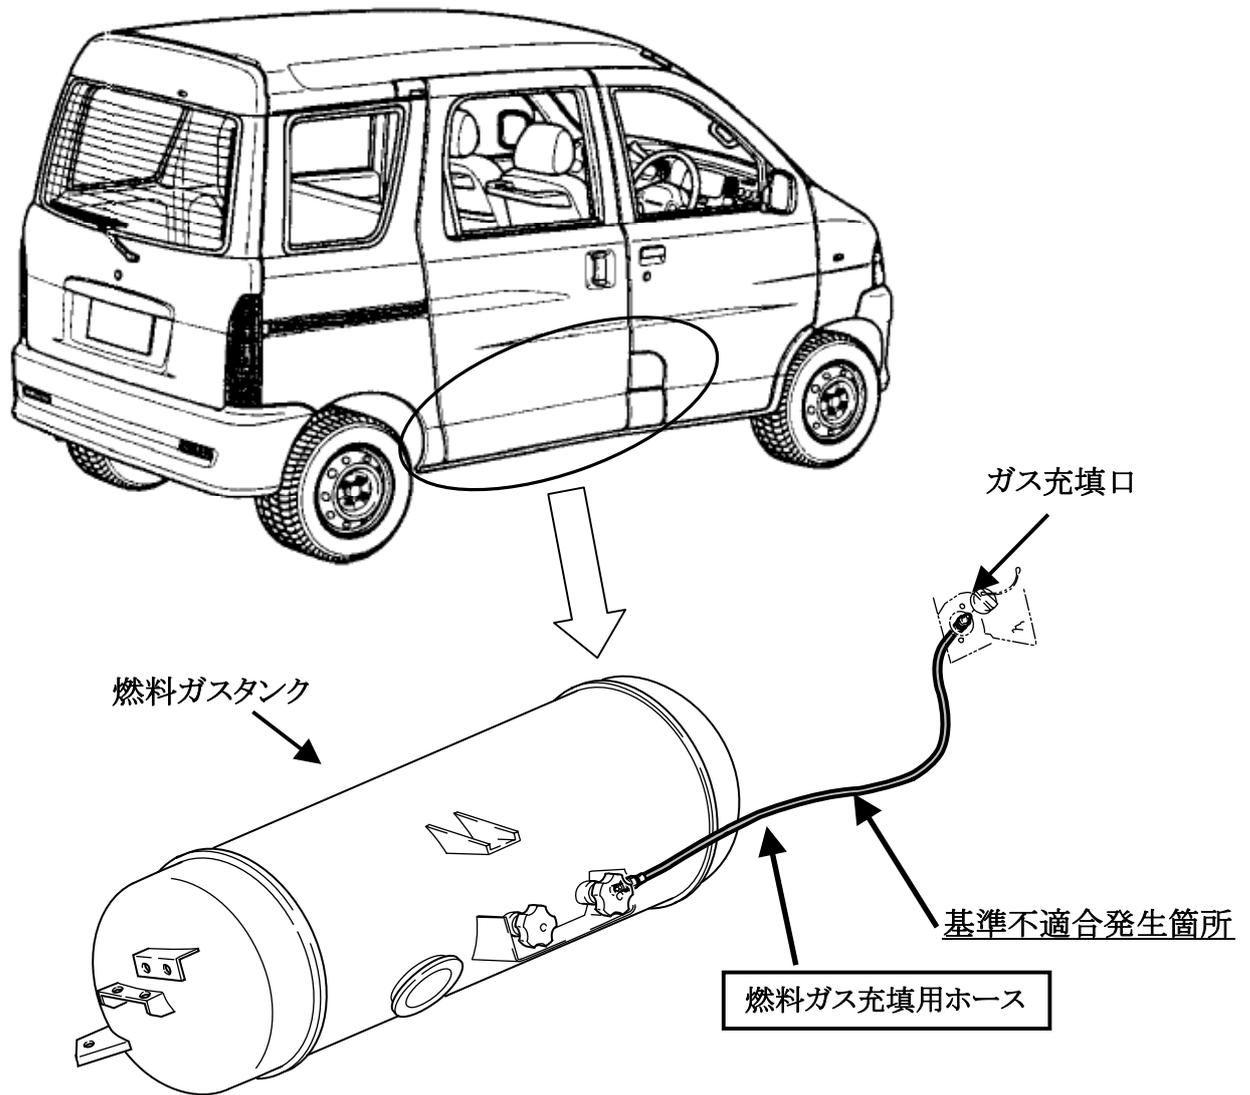

〔 液化石油ガス(LPG)車において、燃料ガス充填用ホースの材質が不適切なため、使用過程において当該ホースの表面に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、燃料ガス充填時にガスが漏れるおそれがある。 〕

改善の内容

全車両、当該ホースを対策品に交換する。

注： 図中の 内は交換部品を示す。

識別： 作業完了後は、下記に黄色ペイントを塗布する。

S200P: エンジンルーム内ネームプレート車両内側

S200V, S200W: フロントフード内ネームプレート車両右側