

TCD発行一覧

発行日: 2009年2月9日 から
2009年2月13日 まで

TCD番号 7196 --2009	種類 装備品	発行日 02/12	発効日 02/26
準拠AD 米国FAA AD 2008-08-17			
適用型式	ケリー・エアロスペース・パワー・システムズ社製又はKAPS社製のターボチャージャーを装着した発動機を装備した航空機		
概要	ターボチャージャーのタービン・ハウジング・フランジの製造不良により、タービン・ハウジング・フランジと排気管フランジとの間から排気が漏洩し、客室への一酸化炭素の流入、アンダーカウルの温度上昇及び排気管の取り付け不良が生じ、飛行中の火災及び機体の操縦性の喪失に至る不具合防止		
参照SB等	ライカミング・マンドトリー・サービス・ブレティンNo.580並びにケリー・エアロスペース・パワー・システムズ・マンドトリー・サービス・ブレティンNo.029、同No.030 Rev. A及び同No.031		
TCD番号 7429 --2009	種類 発動機	発行日 02/12	発効日 02/26
準拠AD EASA AD 2009-0002			
適用型式	ツルボメカ式アリエル1B、1D及び1D1型発動機を装備した航空機		
概要	減速ギア・ボックスの中間ピニオンの過度の摩耗で振動が増大しピニオンが破損することにより、パワー・タービンがオーバースピードとなる不具合防止		
参照SB等	ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティンNo.292 72 0276 Version B		
TCD番号 7433 --2009	種類 回転翼機	発行日 02/12	発効日 02/26
準拠AD EASA AD 2009-0015			
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA330F、SA330G及びSA330J並びにAS332C、AS332C1、AS332L、AS332L1及びAS332L2型		
概要	ヒンジ式ドアの留め具の取り付けが不適切なため、飛行中にドアが開扉又は脱落する不具合防止		
参照SB等	ユーロコプターSA330アラート・サービス・ブレティン52.13及び同AS332 アラート・サービス・ブレティン52.00.38		
TCD番号 7444 --2009	種類 飛行機	発行日 02/13	発効日 03/18
準拠AD カナダTCCA AD CF-2009-05			
適用型式	ボンバルディア(デ・ハビランド)式DHC-8-102、-103、-106、-201及び-202型		
概要	ストラクチャル・リペア・マニュアルの塗装の指示の誤解により、主翼の燃料タンクの表面にアルミニウム処理のされていない塗装が施された結果、雷撃が主翼外板を貫通し、燃料タンク内の着火源となる不具合防止		
参照SB等	DHC-8ストラクチャル・リペア・マニュアルPSM 1-8-3及び同PSM 1-82-3のChapter 51-20-16並びにボンバルディア・サービス・ブレティン8-57-46		