


改善箇所説明図

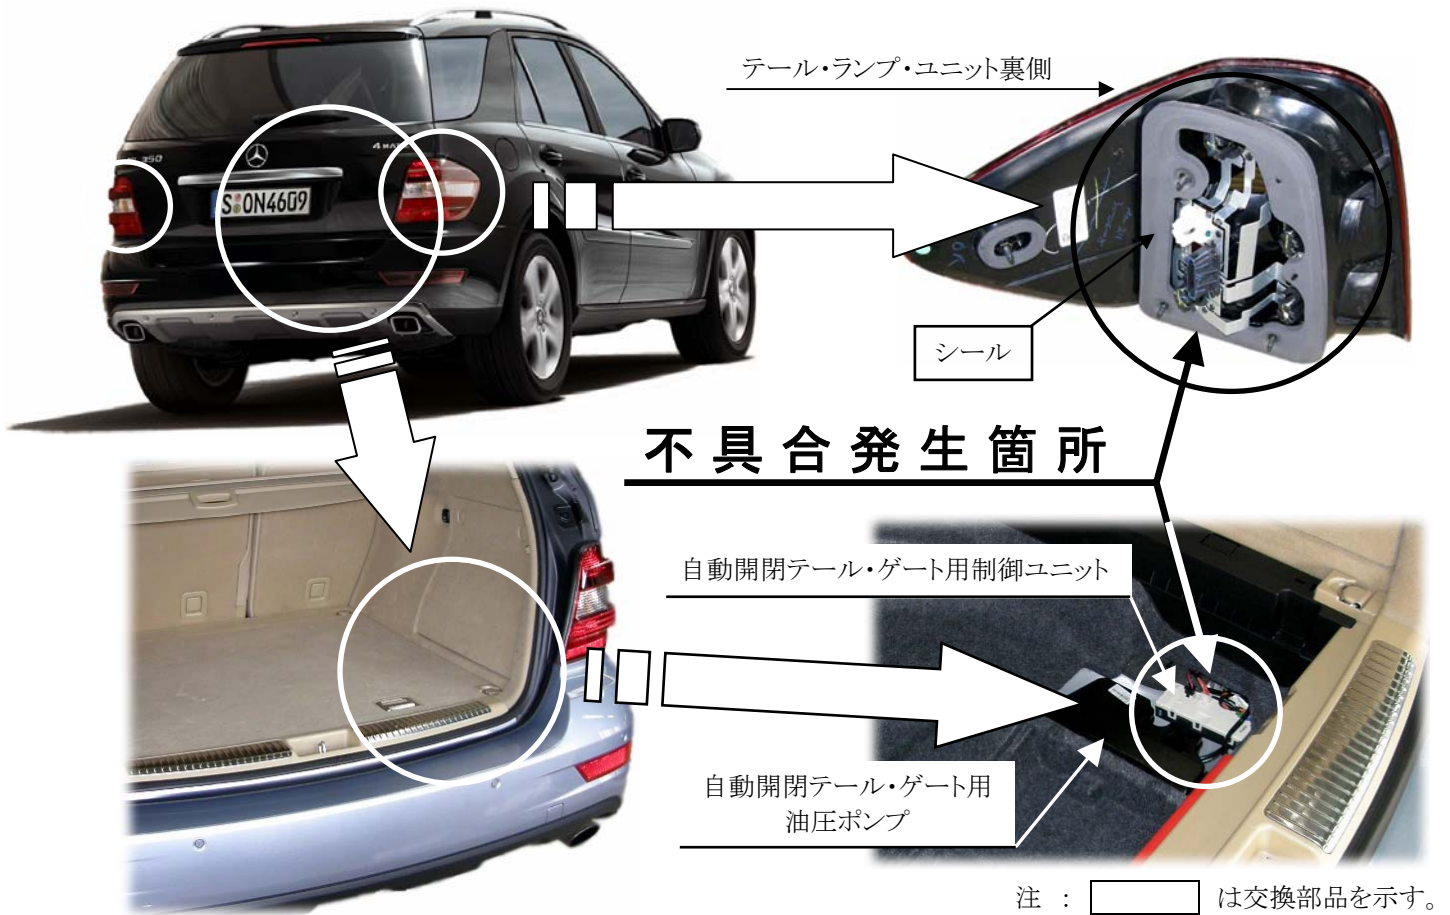

自動開閉テール・ゲート装備車両において、テール・ランプ部のシー ル材が不適切なため、豪雨や高圧洗浄により車内に水が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、自動開閉テール・ゲート用制御ユニットの電気回路が水分により錆びて短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、テール・ランプのシー ル材を対策品と交換し、自動開閉テール・ゲート用制御ユニットを移設する。

識別 : テール・ゲートのエントランス・プレートを取り付けているトルクス・ボルトに黄色ペイントを塗布する。