


改善箇所説明図③

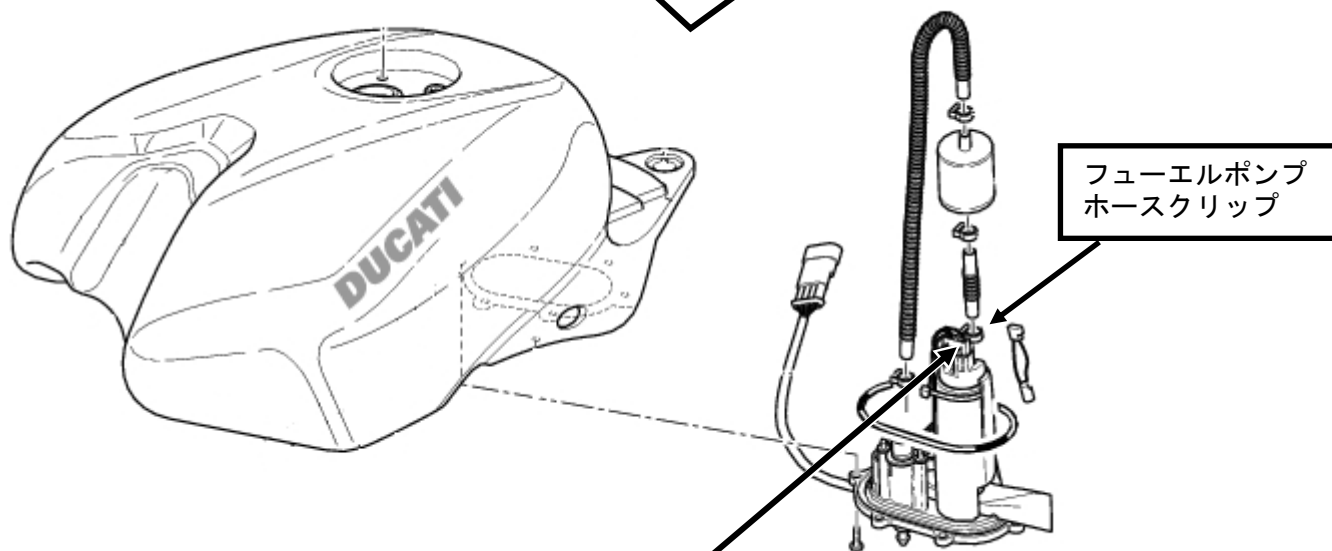

注： は改善箇所を示す。

基準不適合発生箇所

フューエルポンプと燃料フィルタを繋ぐホースにおいて、製造工程における当該ホースのクリップの組み付け位置が不適切なため、確実に締め付けられていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ホースが外れ燃料が送られず、最悪の場合、エンストし、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、該当ホースの組み付け状態を確認し、組み付け位置が正しくないものは、当該クリップを新品と交換し、正しい位置に組み付ける。

識別：シート下のフューエルタンク取付ネジに緑色ペイントを塗布する。