


改善箇所説明図

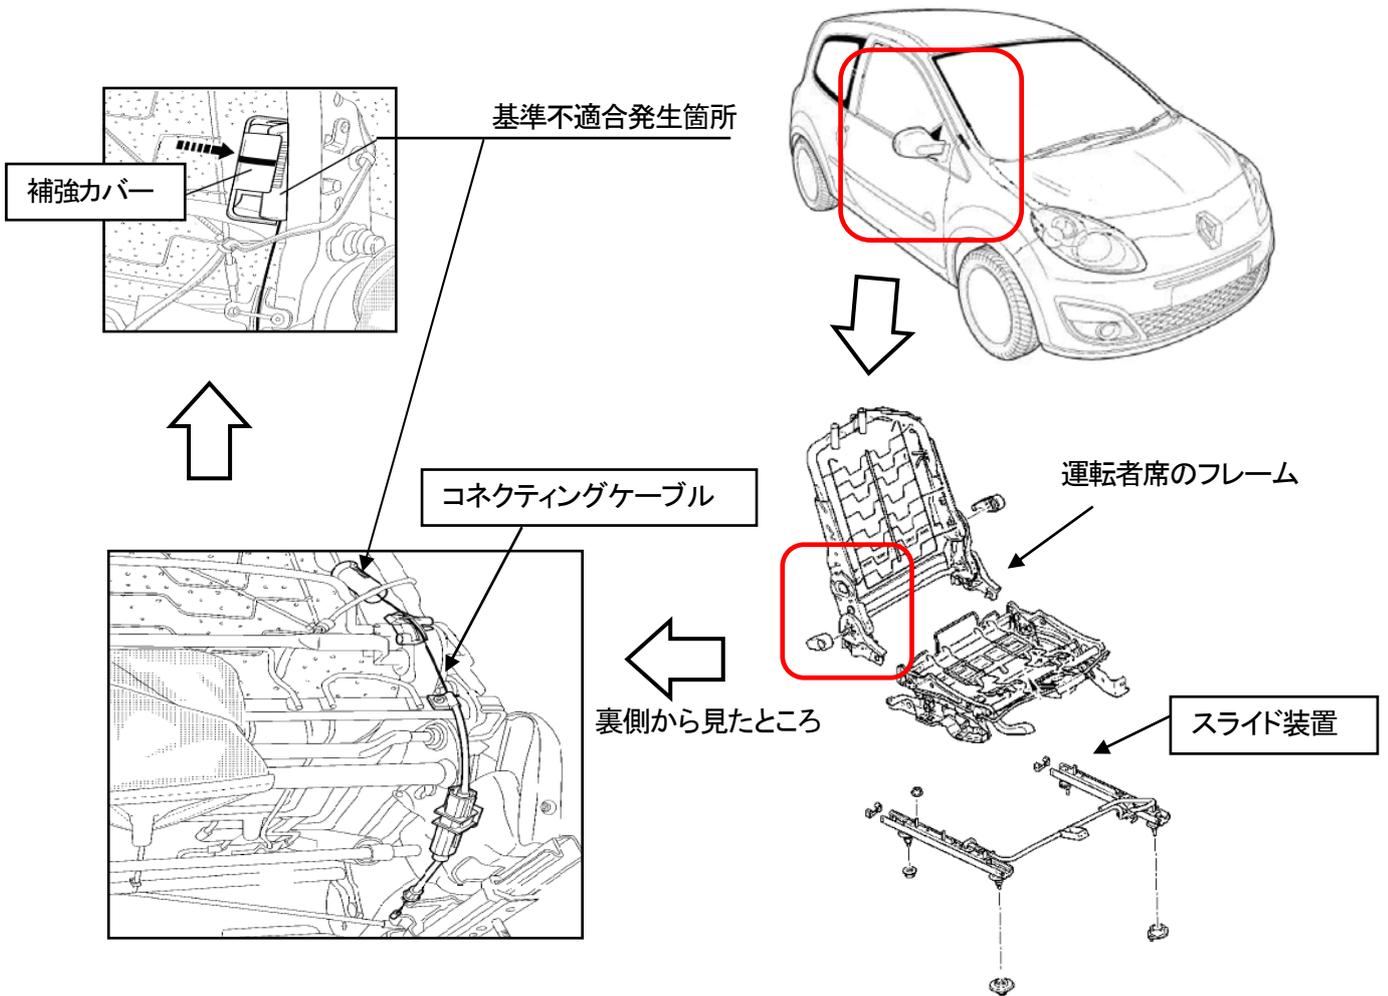

基準不適合発生箇所

運転者席のシートバックを前傾させたときに運転者席のスライド装置のロックを解除する為のコネクティングケーブルの張力調整用ばね格納部において、当該部の組み付けが不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において当該部が損傷し、最悪の場合、座席スライド装置のロックが解除され、座席位置を保持できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該部に補強カバーを取り付ける。また、当該部が損傷しているものは、コネクティングケーブル一式を良品に交換し、補強カバーを取り付ける。さらに、運転者席のスライド装置が損傷している場合は、スライド装置を新品に交換する。

注: は交換部品を示す

識別

ルノー社指定ステッカーの B 5 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー :

寸法: 縦 7cm、横 7cm 程度
色: 青地に黒字で印刷

	1	2	3	4	5	6
A						
B					×	
C						
D						
E						