

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 01 月 21 日

リコール届出番号	外-1644	リコール開始日	平成 22 年 01 月 21 日
届出者の氏名又は名称	ロールス-ロイス モーターカーズ リミテッド 最高経営責任者 トム パーベス 問い合わせ先：ロールス-ロイス モーターカーズ リミテッド 日本駐在事務所 (電話) : 043-297-8670		
不具合の部位(部品名)	制動倍力装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動倍力装置のバキュームラインに装着されているチェックバルブの材質が不適切なため、密閉不良が起これバキュームポンプから霧化したエンジンオイルが制動倍力装置に浸入し、内部ダイヤフラムが損傷することがある。そのため、当該倍力装置の気密性が保持できなくなり、最悪の場合、制動停止距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バキュームラインを対策品と交換する。また、制動倍力装置へのエンジンオイル浸入の有無を点検し、エンジンオイルの浸入があった場合は、バキュームポンプ、制動倍力装置及びブレーキマスターシリンダーを新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1644 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ロールス ロイス	GH-1S68	ファントム	SCA1S68024UX00002 ~ SCA1S68096UX00890 平成 15 年 05 月 23 日～平成 18 年 07 月 25 日	101 台	
	ABA-1S68	ファントム	SCA1S68087UX01014 ~ SCA681S02AUX01677 平成 18 年 09 月 20 日～平成 21 年 10 月 30 日	34 台	
	ABA-1S68L	ファントム EWB	SCA1S68086UX00623 ~ SCA1L68009UX19376 平成 17 年 10 月 07 日～平成 21 年 03 月 03 日	51 台	
	ABA-2D68	ファントム ドロップヘッド クーペ	SCA2D68048UX14018 ~ SCA682D0XAUX14423 平成 19 年 07 月 11 日～平成 21 年 10 月 30 日	27 台	
	ABA-3C68	ファントム クーペ	SCA3C68009UX29009 ~ SCA3C68089UX29145 平成 20 年 07 月 03 日～平成 21 年 04 月 24 日	8 台	
	(5 型式)	(4 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 05 月 23 日～平成 21 年 10 月 30 日	221 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。