


改善箇所説明図

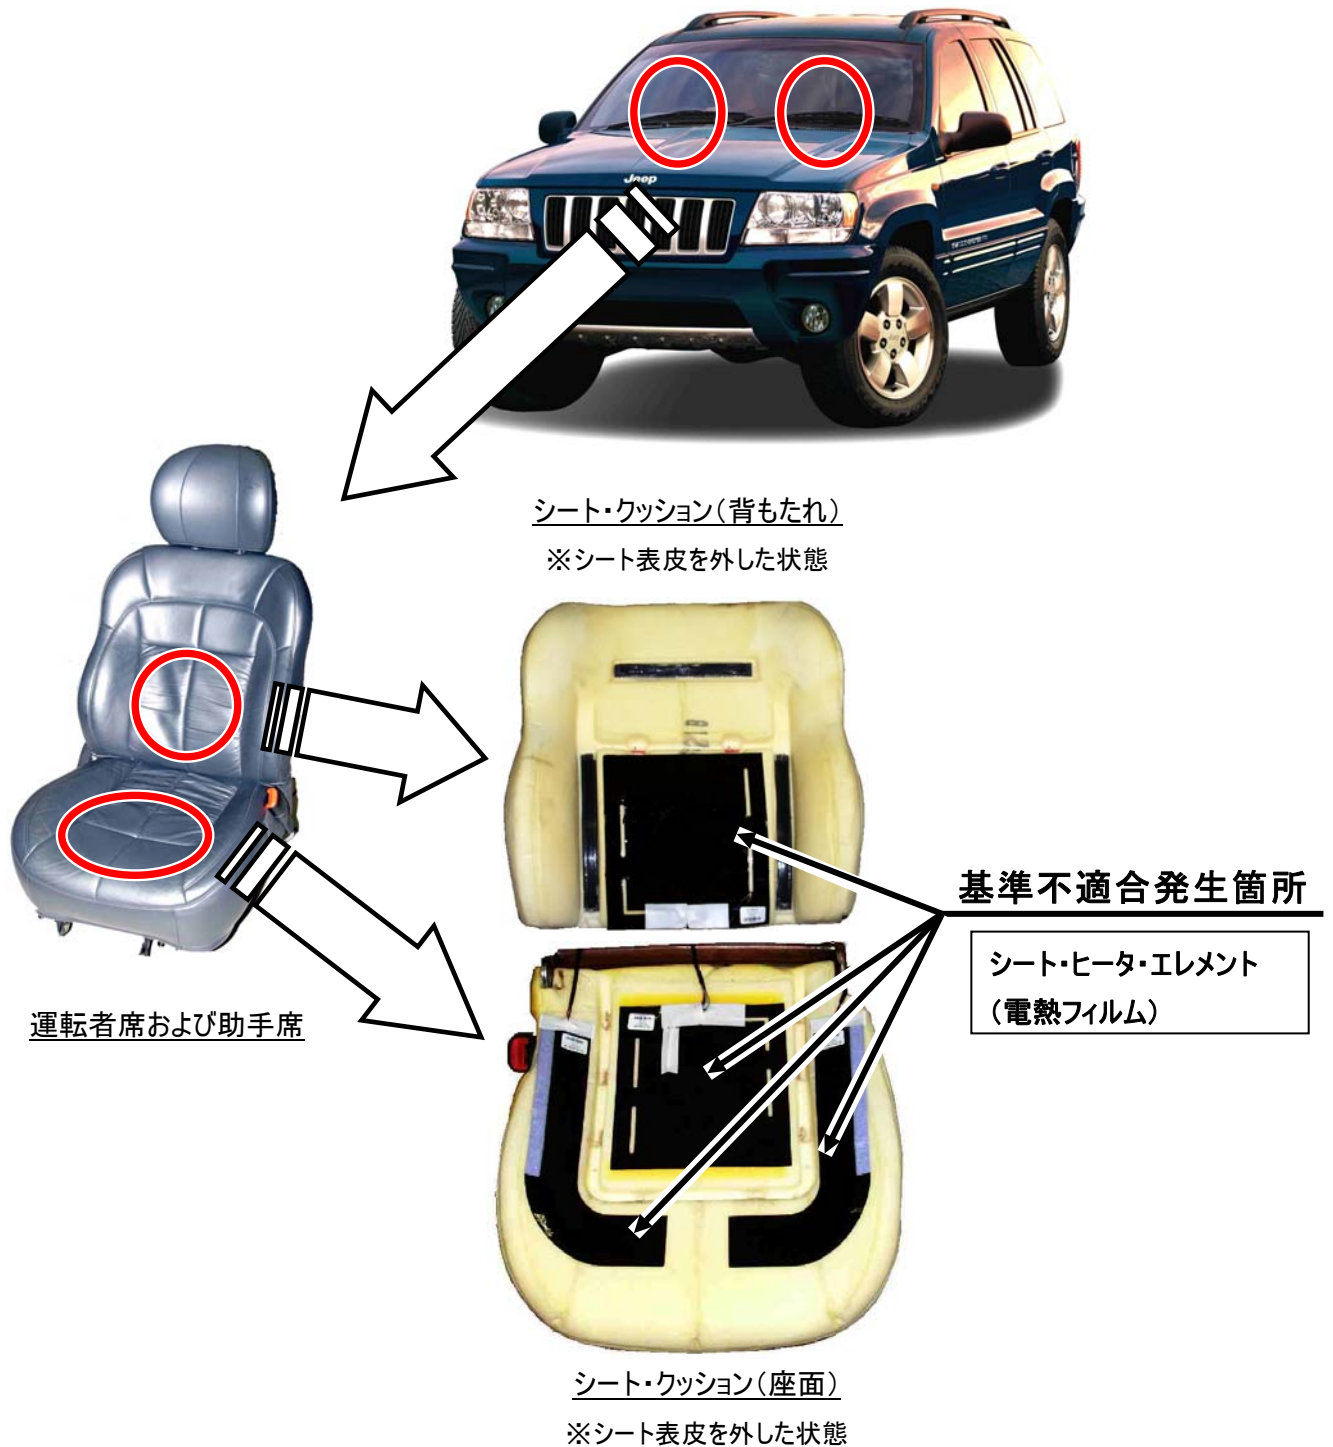

注: は交換部品を示す。

不具合の内容

運転者席および助手席のシート・ヒータにおいて、電熱フィルム(シート・ヒータ・エレメント)の耐久性が不十分なため、長期間の使用過程において当該電熱フィルムに亀裂が発生するものがある。そのため、亀裂発生箇所の電気抵抗が変化し、当該電熱フィルムが異常過熱をひき起こすことがあり、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席および助手席の電熱フィルムを対策品と交換する。

識別 : 運転者席シート・レール前部取付けボルト(外側)頭部に黄色ペイントを塗布する。