

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 6 月 16 日

リコール届出番号	外-1675	リコール開始日	平成 22 年 6 月 16 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 〔製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578〕		
不具合の部位(部品名)	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのカムシャフト駆動用タイミングチェーンの張力を調整するテンションナーのストロークが不十分なため、タイミングチェーンの張力を維持できない場合がある。その結果、タイミングチェーンの張力が弱くなり、チェーンがカムシャフト駆動用スプロケットの歯を飛び越えてエンジン不調を引き起こし、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、チェーンテンションナーを対策品と交換する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1675 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-UE16	BMW 116i	WBAUE120X0PC76005 ~ WBAUE12030PC78422 平成 19 年 2 月 19 日 ~ 平成 19 年 7 月 18 日	1,958	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 2 月 19 日 ~ 平成 19 年 7 月 18 日	(計 1,958 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。