


# 改善箇所説明図

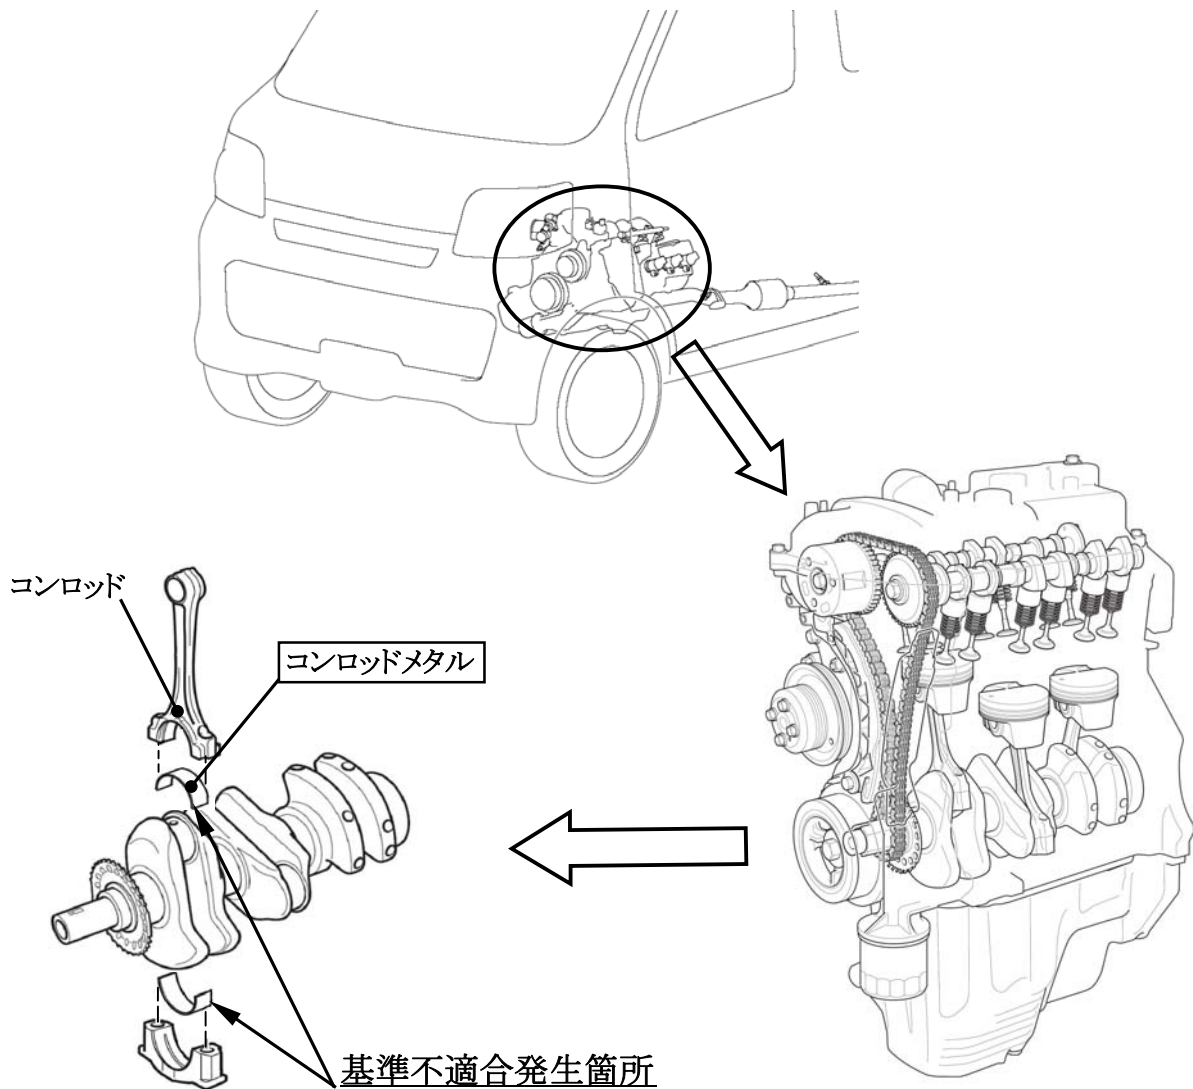

高速での使用頻度が高い業務用途等の3速オートマチック車において、エンジンオイルが不足している状態で走行するとコンロッドメタルが焼き付き、異音が発生する可能性がある。そのため、そのまま高速走行を続けるとエンジンが破損し、走行不能になるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エンジンの油圧警告装置の作動設定値を変更するとともに、警告灯が点灯した際にエンジン回転数を制限する制御を追加する。なお、対策品の準備に時間を要するため、暫定措置として、使用者へ当該オイル量などの日常点検を注意喚起する。

識別：エンジンルーム内 車台番号打刻位置の車両左側に黄色ペイントを塗布する。