

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年7月29日

リコール届出番号	2585	リコール開始日	平成22年7月30日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（ステアリングシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、ステアリングシャフト連結部の構造が不適切なため、大きな段差乗り越え時にシャフトの抜け方向の固定部品が外れることがある。その状態で、ハンドルを一杯に切る操作を繰り返すとシャフトが抜け出して、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、抜け方向の固定部品を対策品に変更する。あわせて、抜け出し防止ストoppaを追加するとともに、シャフト侵入防止ストoppaを対策品に変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2585のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	GH-UZJ100W	ランドクルーザーワゴン	UZJ100-0138170～UZJ100-0161655 平成14年7月30日～平成19年6月29日	8,837	ギヤ比可変ステアリング装着車
	KR-HDJ101K	ランドクルーザー	HDJ101-0025664～HDJ101-0031239 平成15年4月16日～平成19年6月29日	841	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年7月30日～平成19年6月29日	(計9,678台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。