

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年9月2日

リコール届出番号	2597	リコール開始日	平成22年9月3日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(リヤコンビネーションランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤコンビネーションランプの方向指示器の橙色レンズの耐候性が不十分なため、長期間にわたり強い日射にさらされると徐々にレンズの橙色が褪色することがある。そのため、そのまま白色バルブの使用を続けると、当該灯火の灯光の色が保安基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該方向指示器のバルブを橙色バルブと交換するとともに、以後は橙色バルブを使用する旨のラベルをリヤコンビネーションランプ裏面に貼付する。なお、部品の供給に時間を要することから、全使用者へ当該レンズの褪色現象について周知し、準備でき次第措置する。		
不具合件数	6件	事故の有無	なし
発見の動機	軽自動車検査協会からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2597のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	E-L600S	ムーヴ	L600S-000048～L600S-319150 平成7年8月3日～平成10年10月30日	208,325	カスタムを除く
	E-L602S		L602S-000038～L602S-057623 平成7年8月22日～平成9年11月28日	50,320	
	E-L610S		L610S-000046～L610S-098672 平成7年8月2日～平成10年9月9日	64,314	
	GF-L900S GH-L900S		L900S-0000067～L900S-0162697 平成10年10月1日～平成12年7月31日	86,870	
	GF-L902S		L902S-0000062～L902S-0046238 平成10年10月1日～平成11年11月22日	4,446	
	GF-L910S GH-L910S		L910S-0000067～L910S-0053112 平成10年10月1日～平成12年7月31日	21,148	
	E-L500S		ミラ	L500S-110812～L500S-283985 平成7年10月9日～平成10年8月18日	
E-L502S	L502S-048498～L502S-066085 平成7年10月9日～平成9年5月16日	5,579			
E-L510S	L510S-018286～L510S-049939 平成7年10月9日～平成10年8月20日	13,246			
GF-L700S GH-L700S	L700S-0030891～L700S-0143731 平成11年2月22日～平成12年7月4日	55,926			
GF-L710S GH-L710S	L710S-0005230～L710S-0021496 平成11年2月22日～平成12年6月30日	7,266	ジーノ		
(計15型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成7年8月2日～平成12年7月31日	(計 581,192 台)		

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。