


改善箇所説明図




R1200GS

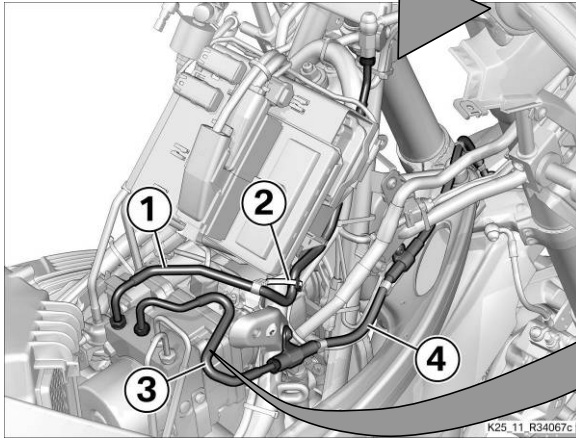

交換後の前輪用ブレーキ配管

- : ブレーキレバー側配管
- : 結束バンド付きホルダー
- : ブレーキキャリパー側配管後部
- : ブレーキキャリパー側配管前部

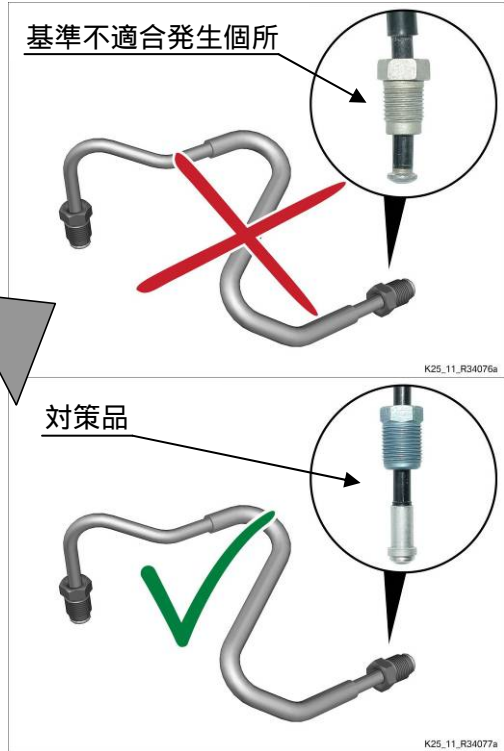

基準不適合発生箇所

前輪用ブレーキ配管の端部の形状が不適切なため、当該配管の組み付け時に、接続部の密着が不十分になるものがある。そのため、走行時の振動により当該部に隙間が生じ、ブレーキオイルが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、前輪用ブレーキ配管を対策品と交換する。

注：□ は交換箇所を示す

識別マーク(白点)

ABS ユニット側のブレーキ配管上に白ペイントマークを付ける (図示とおり)

