

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42-353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年9月10日

リコール届出番号	2601	リコール開始日	平成22年9月10日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進 問い合わせ先: 栃木工場 品質保証部 0285-28-8684		
不適合の部位(部品名)	アクセルペダル		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①アクセルペダルに備えられているアクセル開度センサにおいて、取付けボルトの締付けトルクが不足しているものがあるため、そのままの状態で使用を続けると当該センサが脱落し、最悪の場合、アクセルペダルを踏んでもエンジン回転が上がらなくなるおそれがある。 ②アクセルペダルに備えられているアクセル開度センサにおいて、ハーネスクランプの締付けトルクが不足しているものがあるため、そのままの状態で使用を続けると当該クランプが外れ、アクセル開度センサハーネスとアクセルペダルが干渉するおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、アクセル開度センサ取付けボルトを正規トルクで締付ける。 ②全車両、アクセル開度センサハーネスクランプの取付けボルトを正規トルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	① ② 部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・分解整備事業者には、使用者を把握しているため周知のための措置は特にとらない。 ・対策完了車には、ステッカ(No.2601)をダッシュボード前面右上方に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	EDR-M246	FD115, FD120	M246-7149~M246-7355 平成20年4月11日~平成20年10月7日	6台	① 6
	EDR-M247	FD135,FD150E, FD160E	M247-7003~M247-7576 平成20年1月21日~平成22年6月22日	10台	① 9 ② 1
			M247-8001~M247-8060 平成20年12月24日~平成21年5月13日	5台	① 5
	KDP-M248	FD60,FD70, FD80	M248-55040~M248-55228 平成20年10月6日~平成22年4月16日	8台	① 8
	KDP-M250	FD35N,FD40N	M250-133629~M250-134666 平成20年10月29日~平成22年4月19日	4台	① 4
	KDP-M252	FD35,FD40, FD45,FD50A	M252-133049~M252-134809 平成20年8月4日~平成22年6月30日	20台	① 17 ② 3
(計5型式)	(計14車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成20年1月21日~平成22年6月30日)	(計53台)	① 49 ② 4	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。