


改善箇所説明図

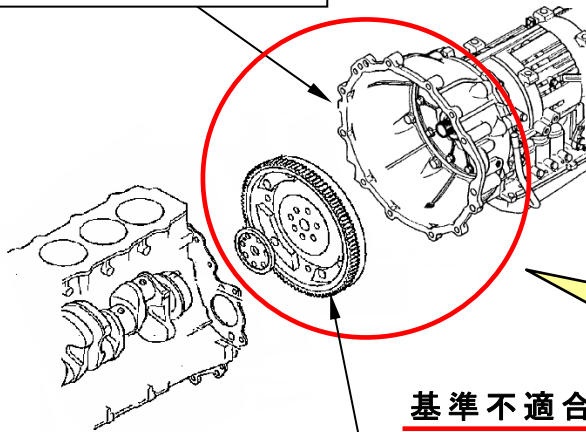


トルクコンバータハウジング



ドライブプレート

基準不適合発生箇所

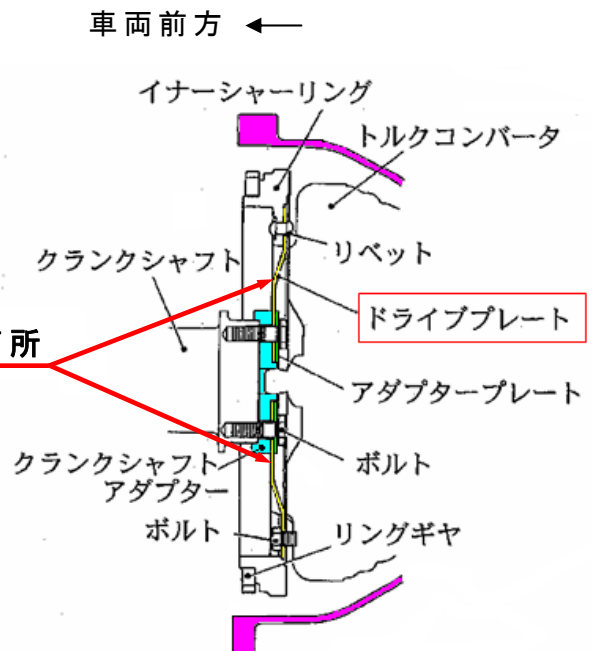

トルクコンバータハウジング部断面

トルクコンバータハウジングの加工が不適切なため、エンジンとオートマチックトランスミッション間に芯ずれが発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドライブプレートが破損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容
 全車両、トルクコンバータハウジングおよびドライブプレートを良品に交換する。

注：□は、交換部品を示す。
 識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT80」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。