

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月27日

リコール届出番号	2831	リコール開始日	平成23年9月27日
届出者の氏名又は名称	東急車輛特装株式会社 取締役社長 柏倉陽一		問合せ先：品質保証部 電話 0276-99-1010
不具合部位（部品名）	トレーラ傾斜荷台の油圧装置（油圧配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	傾斜荷台付平床セミトレーラをけん引するトラクタにおいて、傾斜荷台を作動させるために架装されている油圧装置の鋼製継手部の走行時の振動に対する強度が不十分であるため、使用状況下により当該継手部に亀裂が生じ、亀裂部から作動油が漏れ、漏れた作動油が当該作動油タンクの直下に装着されている排気ガス浄化装置等に滴下し、火災に至るおそれがある。		
改善処置の内容	全車両に対し、 ①油圧ポンプ吸入配管と作動油タンクをつなぐ鋼製継手部をゴムホースに変更し、振動に対する許容性を高める。 ②油圧ポンプ高圧配管とコントロールバルブをつなぐ鋼製継手部に対しても、①と同様の理由からゴムホースに変更する。 ③作動油タンクの固定がより強固になるよう、固定方法を片持支持から両端支持に変更する。 ④①の鋼製継手部変更に対応するため、現状の市販品作動油タンクを対策品作動油タンクに変更する。		
不具合件数	3件	事故の有無	部分焼損 3件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：使用者にダイレクトメール又は直接訪問し通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、No. 2831のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-EXY52J3W	ギガ	EXY52J3W-7000007 平成17年1月29日	1	
いすゞ	PJ-EXY52J6	ギガ	EXY52J6-7000011～ EXY52J6-7000070 平成17年11月16日～ 平成19年11月19日	19	
いすゞ	PKG-EXY52J8	ギガ	EXY52J8-7000003～ EXY52J8-7000215 平成19年7月24日～ 平成21年4月1日	135	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
いすゞ	LKG-EXY52AJ	ギガ	EXY52AJ-7000065 平成23年6月17日	1	
ニッサンデ ィーゼル	ADG-GW4XLG	クオン	GW4XLG-00752～ GW4XLG-30302 平成19年3月2日～ 平成21年11月11日	13	
三菱	PJ-FV50JHR	スーパー グレート	FV50JH-540472～ FV50JH-540719 平成19年9月30日～ 平成20年2月23日	3	
三菱	BKG-FV50JJR	スーパー グレート	FV50JJ-550262～ FV50JJ-560018 平成20年5月22日～ 平成21年12月21日	5	
日野	BDG-SS1EKXA	プロフ ィア	SS1EKX-10622 平成20年1月31日	1	
	(計8型式)	(計 4型式)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年1月29日～ 平成23年6月17日	(計 178台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。