



改善箇所説明図

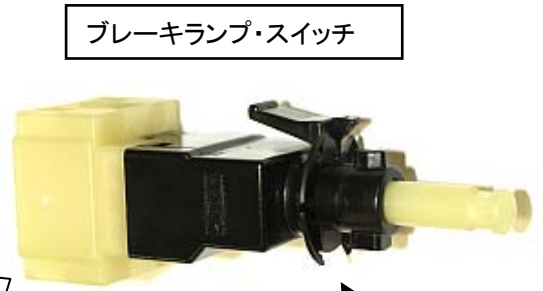

運転席足元

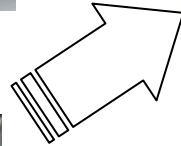

ブレーキランプ・スイッチ

不具合発生箇所

注： は交換部品を示す。

ブレーキランプ・スイッチの内部において、耐久性が不足しているため摩耗や使用中の温度上昇による熱変形によって、電気的な接点不良を起こす場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、当該スイッチが適切に作動しなくなり、制動灯が作動しなくなり、最悪の場合、フットブレーキ・ペダルの操作によるクルーズコントロールの解除が行われないおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキランプ・スイッチを対策品に交換する。

識別： ブレーキペダル・アームの屈曲部から上方約10mmに黄色ペイントを塗布する。

