

連絡先： 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL： 03-5253-8111 内線 42354 アドレス： <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
---

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年12月2日

リコール届出番号	外-1800	リコール開始日	平成23年 12月2日	
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ラッセル・マクドナルド・アンダーソン <table style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> <tr> <td>製作国：英国 製作者名： ジャガーカーズ社</td> </tr> </table> 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772			製作国：英国 製作者名： ジャガーカーズ社
製作国：英国 製作者名： ジャガーカーズ社				
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（パワーステアリング）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーステアリングの高圧ホースのパイプ部において、メッキ加工時間の管理が不適切であったため、被膜の薄いものが取付けられている場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食により当該パイプ部にピンホールが発生し、パワーステアリングオイルが漏れて、操舵時に異音が発生し、操舵力が増大する。最悪の場合、飛散したパワーステアリングオイルがエンジンや排気管などの高温部にかかり発火するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該パワーステアリングホースを良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	本国メーカーからの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1800のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J05FA	XF 3.0	SAJKC06H4AFR62900～SAJKC05H8AFR78390 平成21年11月3日～平成22年6月4日	219	
	CBA-J05LB	XF Premium Luxury	SAJKC06P5ALR62073～SAJKC06P5ALR75339 平成21年11月3日～平成22年3月18日	9	
	CBA-J05MB	XFR	SAJKC07JXAMR59755～SAJKA08R1AMR65180 平成21年9月27日～平成22年3月18日	25	
	CBA-J438B	XK ケーパ XK コンバーチブル	SAJKC46P4ALB35692～SAJKC45P8ALB38242 平成21年10月19日～平成22年4月24日	12	
	CBA-J43YB	XKR ケーパ XKR コンバーチブル	SAJKC43R7AMB35489～SAJKC43R7AMB38280 平成21年9月28日～平成22年6月4日	19	
	(計 5型式)	(計 7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年9月27日～平成22年6月4日	(計284台)	