

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年12月2日

リコール届出番号	外-1805	リコール開始日	平成23年12月3日	
届出者の氏名又は名称	HONDA CANADA INC. 取締役社長 関口 孝		製作国	：カナダ
			製作者名	：HONDA CANADA INC.
			問い合わせ先	：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）内のガス発生剤に不適切なものがあるため、エアバッグが展開した場合、インフレーター内圧の異常な上昇で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席側SRSエアバッグのインフレーターを良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1805のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ カナダ	LA-RL1	ラグレイト	RL1-1200997～RL1-1201105 平成13年2月8日～平成13年2月13日	2	
			RL1-1300013～RL1-1302354 平成13年10月22日～平成14年8月20日	528	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年2月8日～平成14年8月20日	(計530台)	

(備考)

本件は、平成22年2月10日付け届出番号「外-1652」にてリコール届出をおこなったものですが、対象範囲の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加して届出するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。