

[改善箇所説明図] ⑤




スイッチパネル

ボリューム



【改善前】

【改善後】

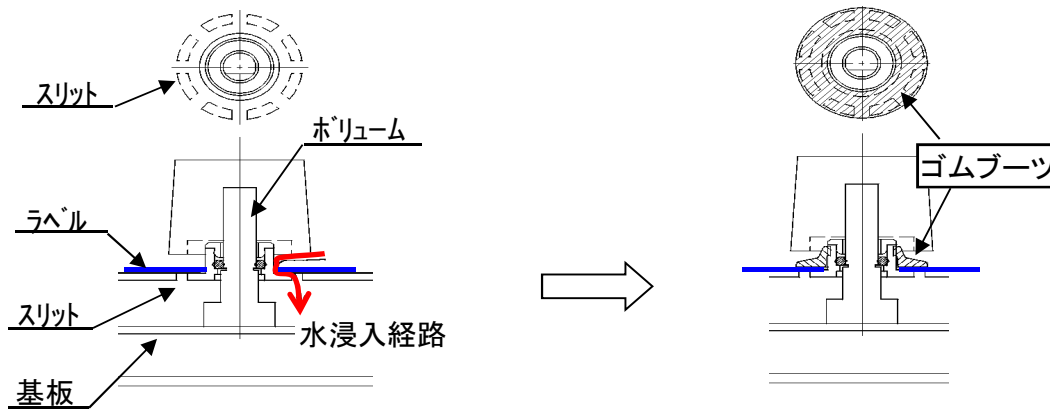

不具合発生箇所

注： は、追加部品を示す。

刈取脱穀作業車の刈取作業時に使用するスイッチパネルにおいて、ボリューム部の防水構造が不適切なため、長時間被水するとスイッチパネル内部に水が浸入する場合がある。そのため、スイッチパネル内部の基板上的電子部品や回路が腐食し、前照灯、制動灯、後退灯、方向指示器の不灯、警音器の不鳴及びエンジンの始動不良となるおそれがある。

改善内容

全車両、スイッチパネルのボリューム部にゴムブーツを追加する。

識別

ゴムブーツの追加により識別する。