

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42354
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年7月19日

リコール届出番号	2978	リコール開始日	平成24年7月20日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	乗降口（ドアラッチ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席側ドアの車内側ドアハンドルとドアラッチにおいて、これらをつなぐケーブルを取付ける切り欠き位置が不適切なため、当該ドアハンドルによる開扉操作とドアロック操作を同時におこなうとケーブルがたわみ、ケーブル端部が切り欠きに乗り上げるものがある。そのため、ドアラッチが半掛かりとなり、発進直後のオートドアロック作動時や手動でのドアロック操作をおこなうと、ドアが開くおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、車台番号を確認し、インサイドハンドル（車内側ドアハンドル）一式とドアラッチ一式を対策品と交換、又は、ドアラッチ一式を対策品と交換する。			
不具合件数	0件		事故の有無	なし
発見の動機	海外市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2978のステッカーを貼付する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-RM1	CR-V	RM1-1000034～RM1-1006119 平成23年11月4日～平成24年6月13日	6,086	
	DBA-RM4		RM4-1000031～RM4-1004175 平成23年11月4日～平成24年6月14日	4,145	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年11月4日～平成24年6月14日	(計10,231台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。