

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL. 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 24年 7月 26日

リコール届出番号	2974	リコール開始日	平成 24年 7月 27日		
届出者の氏名または名称	ヤンマー建機株式会社 代表取締役社長 京極 勝一 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 0942-53-5114</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 0942-53-5114
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 0942-53-5114					
不具合品の部位(部品名)	原動機(燃料噴射装置)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の燃料噴射ポンプにおいて、デリベリホルダ内部のデリベリガイドの熱処理が不適切なため、シール部に初期亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該初期亀裂が進展し燃料漏れが発生するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、良品のデリベリガイドを組込んだ燃料噴射ポンプと交換する。				
不具合件数	2件	事故の有無	なし		
発見の動機	原動機供給元からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ユーザーを全て把握しており直接ユーザーを訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、ステッカー No. 2974をフロントフレーム左側支柱部へ貼付する。</li> </ul>				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	L2DA	V2-3B	L2DA-31715~L2DA-31720 平成23年11月28日~平成23年12月05日	6台	
	EDM-V36	V3-6	V36-61256~V36-61316 平成23年11月15日~平成23年12月16日	59台	
	EDM-V46	V4-6	V46-61314~V46-61342 平成23年11月16日~平成24年01月12日	20台	
	EDM-V51	V5-1	V51-10652~V51-10655 平成23年11月24日~平成23年12月14日	4台	
コベルコ	EDM-RW05	LK40Z-5	RW05-02202~RW05-02214 平成23年11月14日~平成23年12月09日	13台	
	EDM-RX05	LK50Z-5	RX05-02215~RX05-02217 平成23年12月08日~平成24年01月11日	3台	
コマツ	WA117	WA20-6	WA117-20053~WA117-20056 平成24年03月08日~平成24年04月11日	4台	
	(計7型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年11月14日~平成24年04月11日	計 109台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。