


改善箇所説明図

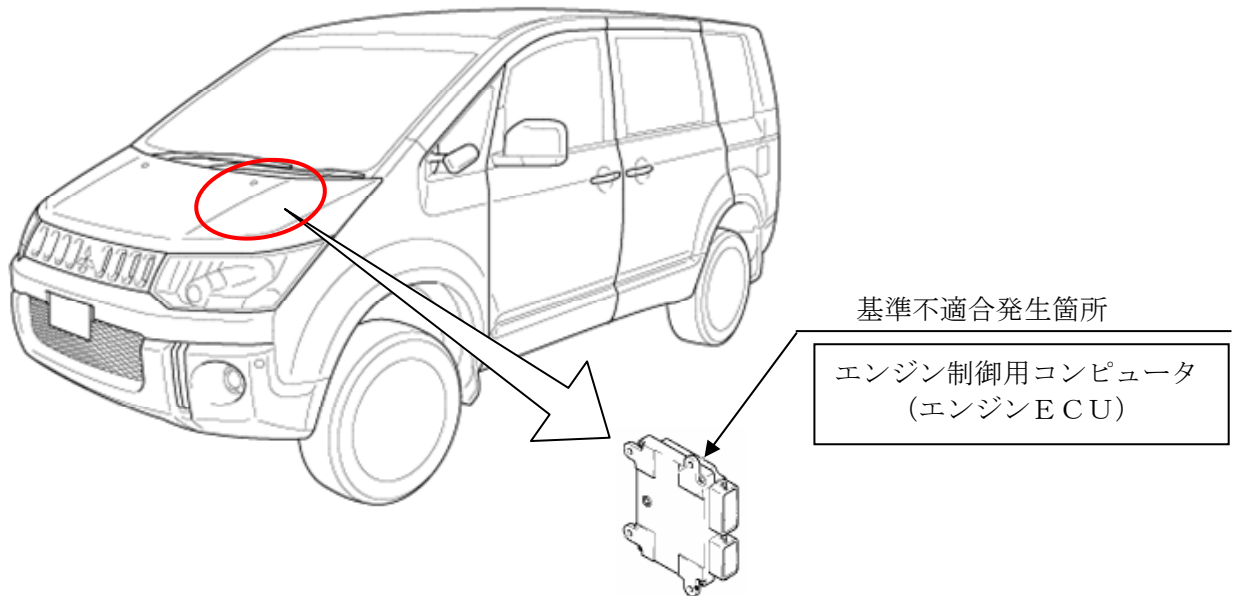

エンジン制御用コンピュータ（エンジンECU）において、制御プログラムが不適切なため、エアコンを作動させた状態で、アクセルペダルを踏まずハンドルを操作しながら車を移動させた場合（例：車庫入れ時など）、ブレーキ倍力装置の負圧が不足し、ブレーキペダル踏力が増大し、制動距離が延びるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンECUのプログラムを対策プログラムに最新化する。

なお、改善措置用部品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全ての使用者に対し、車庫入れ時など極低速でほとんどアクセルペダルを踏まず車両を移動するような状況では、エアコンをOFFして頂くよう要請する。

注：図中の 内は、プログラムを書き換える部品を示す。

識別：運転席ドア側ロアヒンジの下側取付けボルトの頭部に、白または黄色のペイントを塗布する。