


改善箇所説明図

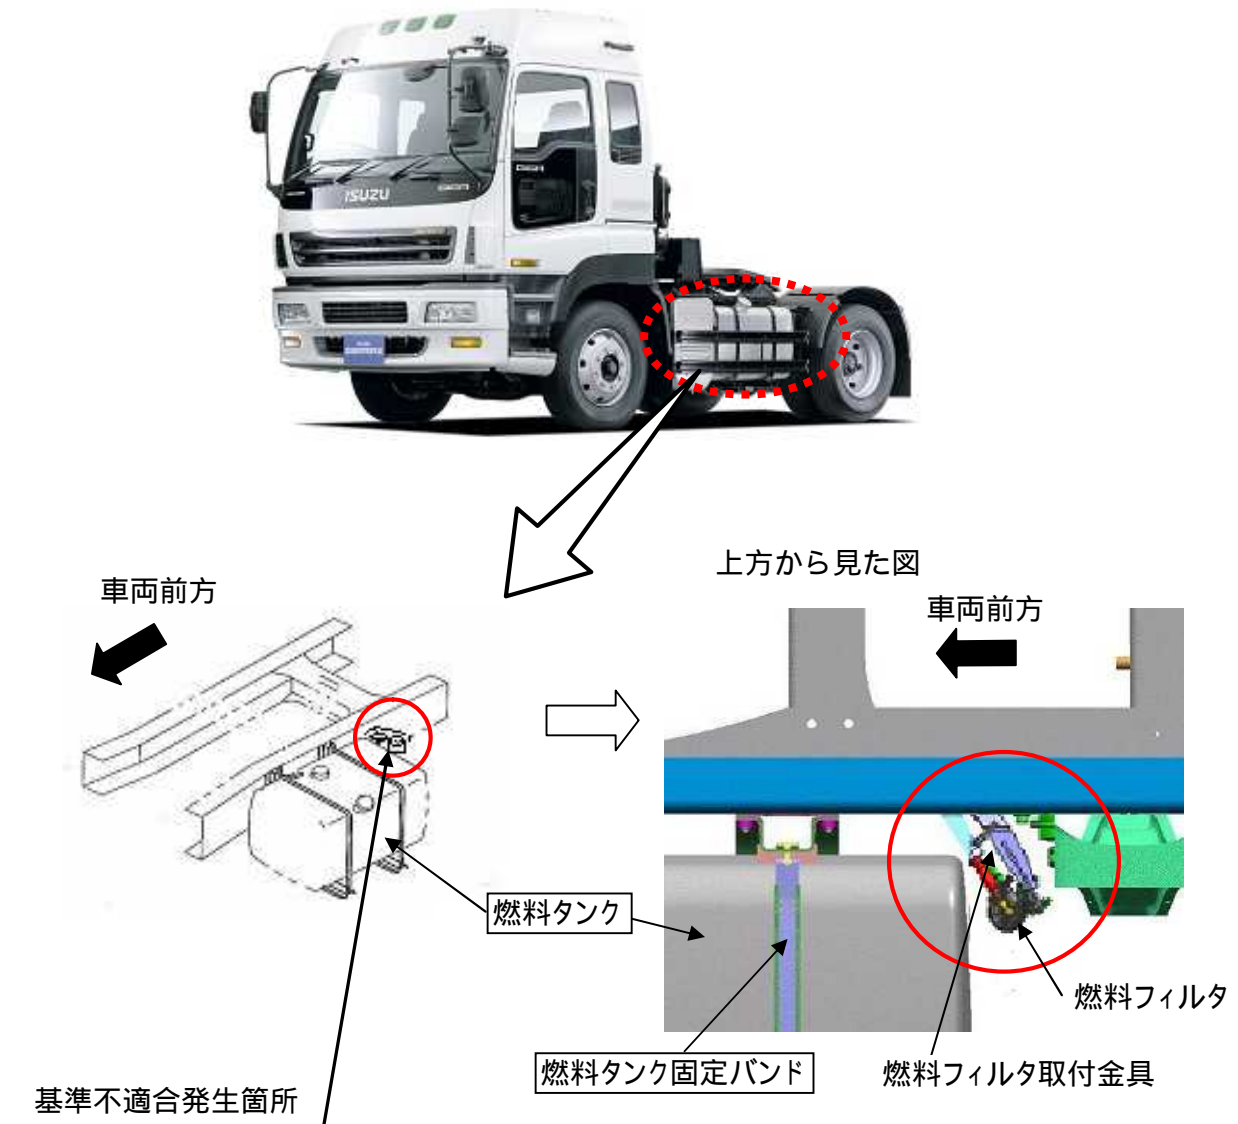

空気ばね緩衝装置付トラックの燃料タンク固定バンドにおいて、誤った仕様の修理用部品を供給したため、当該バンドを取り付けた車両ではバンドによる締結力が不十分となり、悪路走行時等の過大な衝撃を繰り返し受けると、燃料タンクが動く場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンクが燃料フィルタ取付金具と干渉して損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容：
 全車両、燃料タンク固定バンドを点検し、不適切なものは良品と交換する。また、タンクに損傷の見られるものは新品と交換する。

識別：燃料タンクブラケット上部に黄色のペイントを塗布する。

注： は措置する部品を示す。