


改善箇所説明図

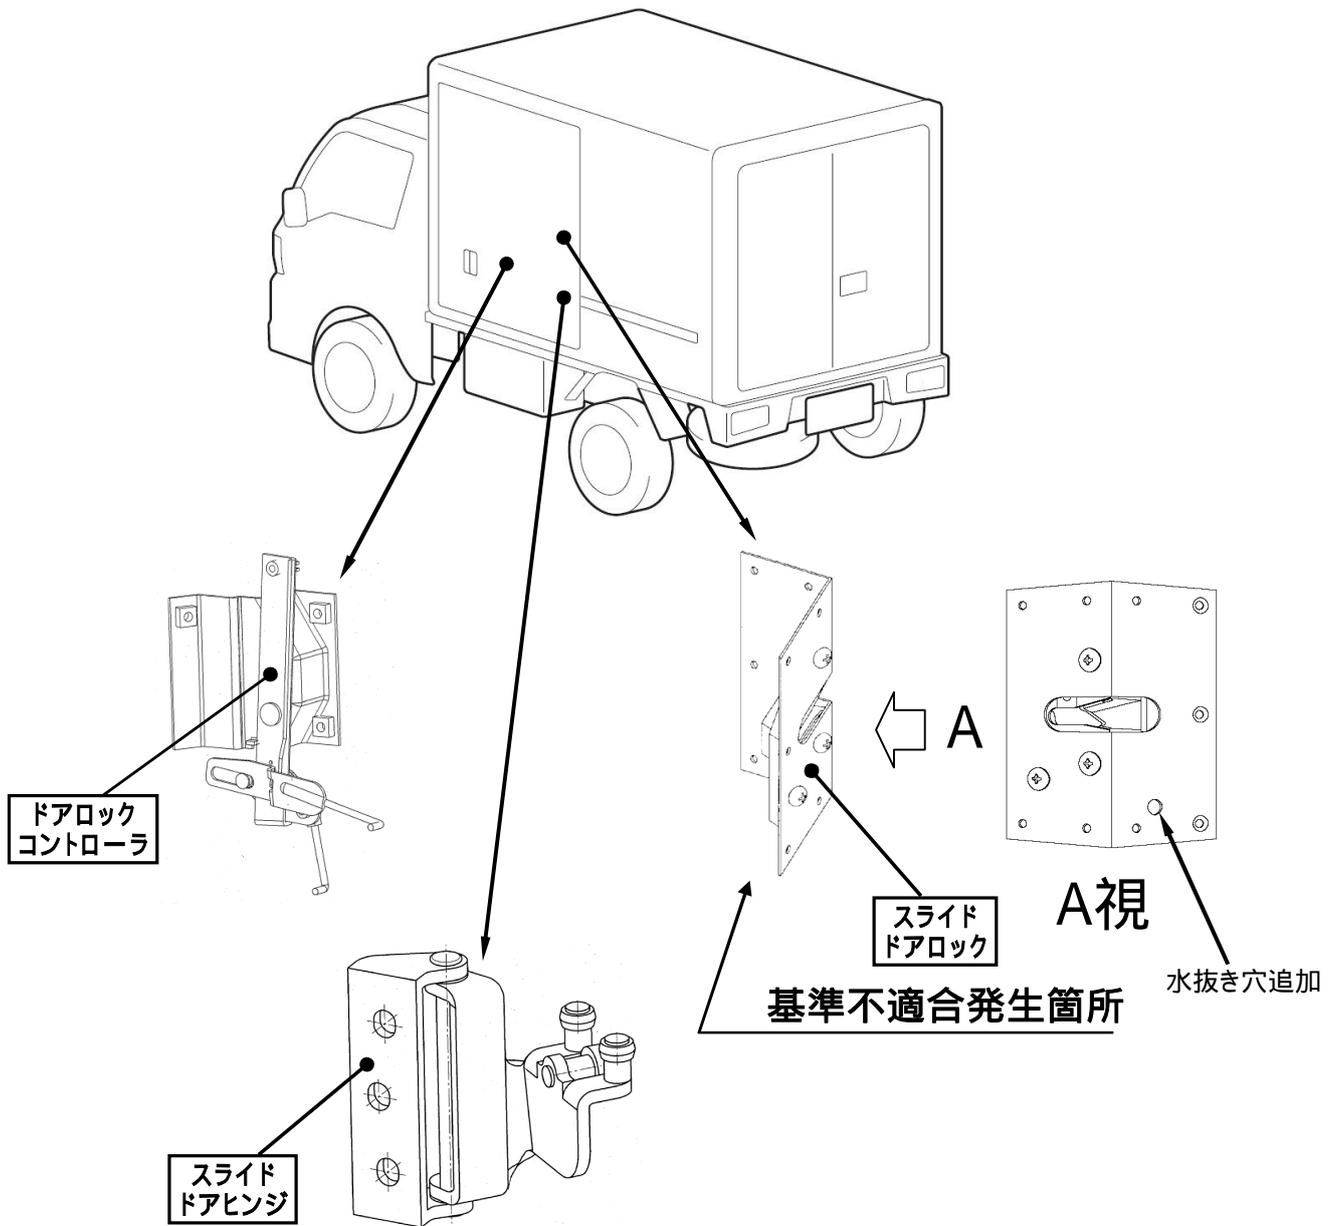

荷室のスライドドアロック取付部の水抜き構造が不適切なため、洗車時の水等が排出されずに溜まり、当該ドアロック内部が錆びることがある。このため、スライドドアを開いた際にドアロックが解除の状態でも固着したまま元に戻らず、スライドドアが閉まらなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、スライドドアロックを改善品と交換すると共に、ドアロックコントローラとスライドドアヒンジを新品と交換する。

注: は交換部品を示す。

識別: エンジンルーム内の右フロントストラット取付ナット付近に、黄色ペイントを塗布する。