


改善箇所説明図

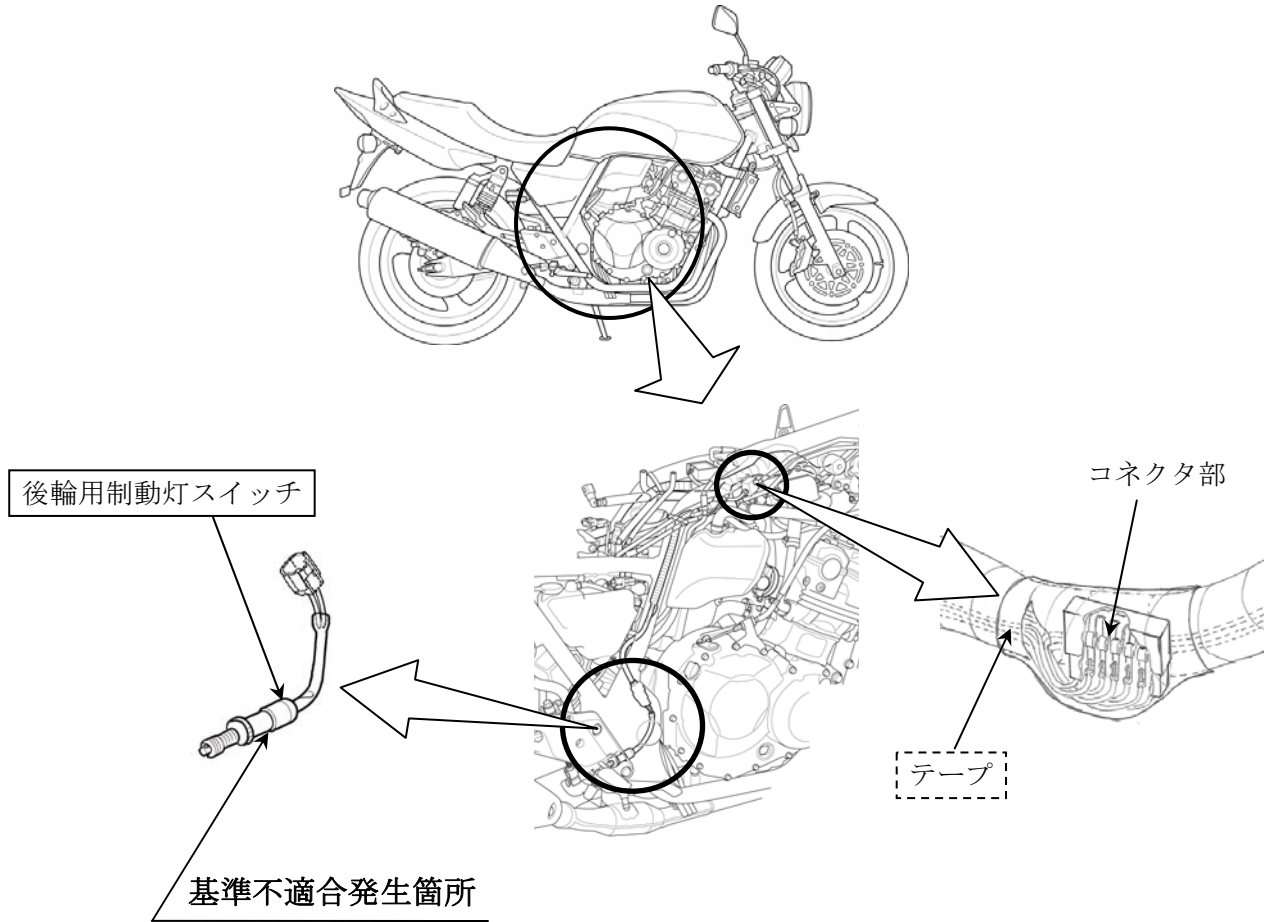

メインハーネスから電気回路を分岐させるコネクタ部がテープで覆われているため、雨天走行等でメインハーネス先端より浸入した雨水等が保護チューブ内を伝わりコネクタ部が浸水すると、溜まった水が電線内の芯線を伝って後輪用制動灯スイッチまで達することがある。そのため、スイッチ接点が錆びて導通不良となり、後輪制動時に制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電気配線のコネクタ部を覆っているテープを修正するとともに、後輪用制動灯スイッチを新品に交換する。

| 改善前 | 改善後 |
|-----|-----|
| | |

注：[] は修正部位を示す。 [] は交換部品を示す。

識別：車台番号打刻部付近に赤色の識別ラベルを貼付する。