


## 改善箇所説明図

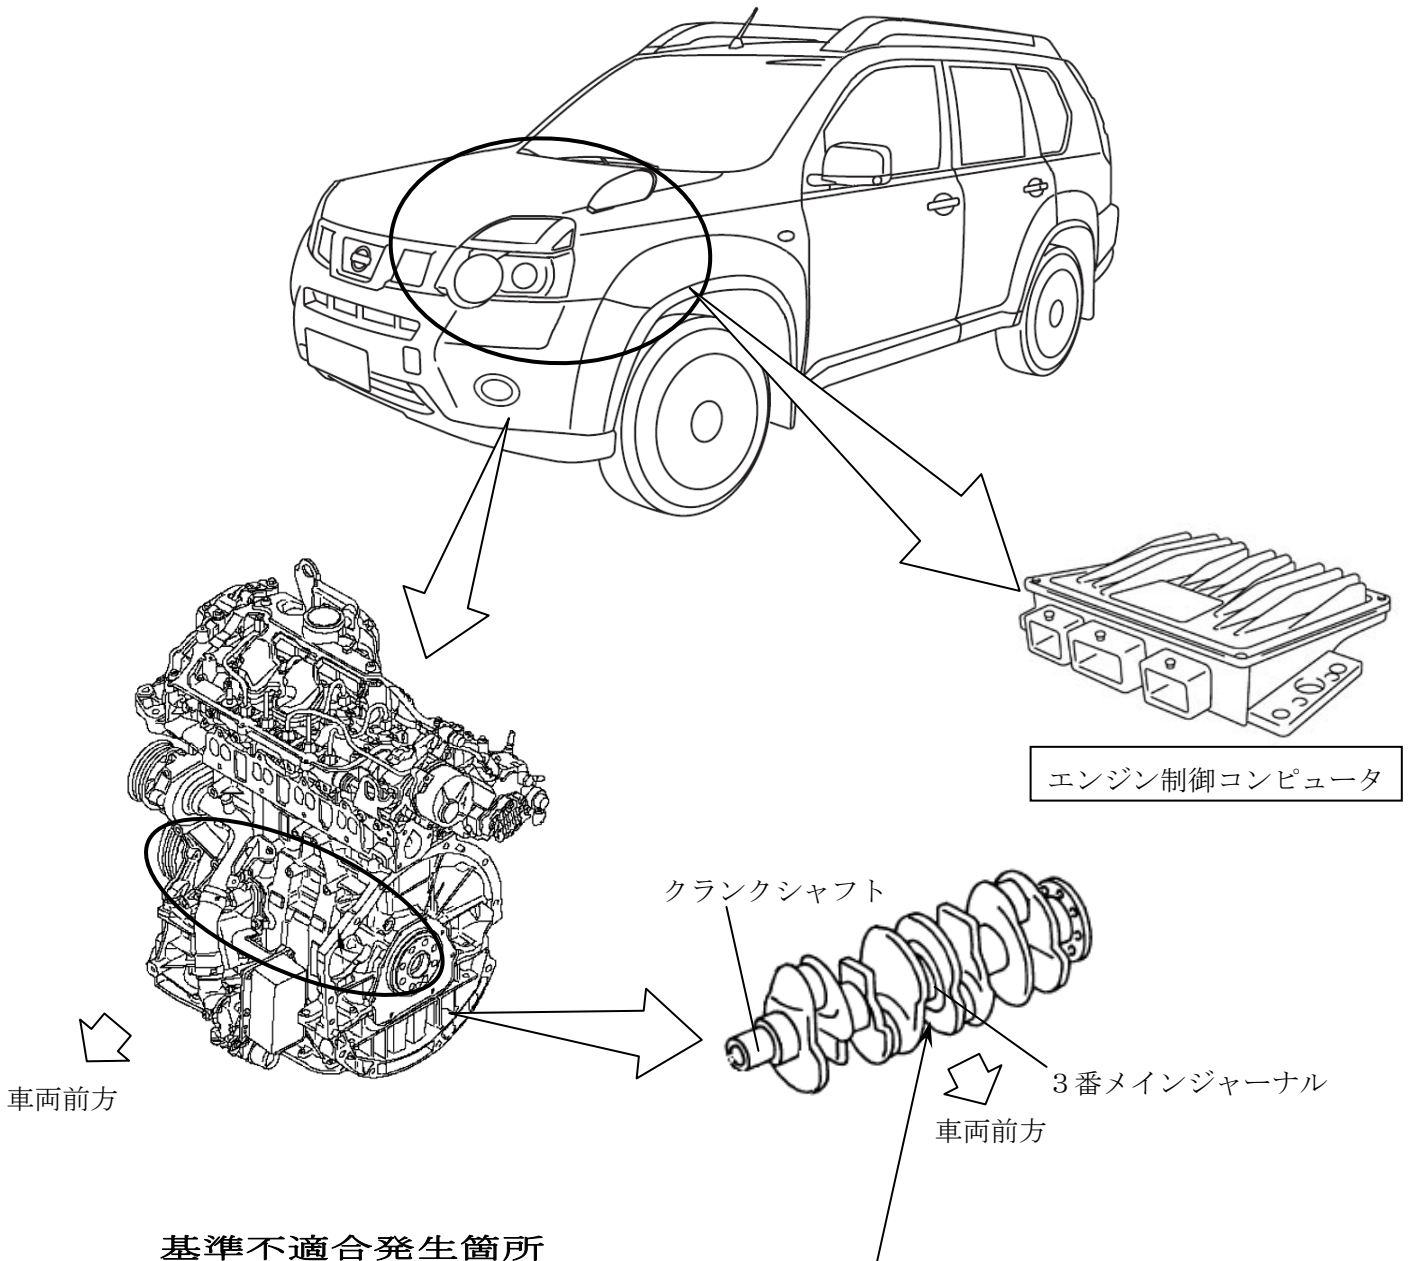

### 基準不適合発生箇所

ディーゼルエンジンにおいて、エンジン最高回転数の設定が不適切なため、エンジン最高回転域でのクランクシャフト3番メインジャーナル部への負荷が高くなっており、ジャーナルベアリングが位置ずれを起こし、油路をふさぐと、3番コンロッドベアリング部にて、潤滑不良による異音が発生するおそれがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン部品が破損し走行不能となり、最悪の場合、火災にいたるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジン最高回転数を低減するとともに、エンジンオイルを新品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、修正する部品を示す。