

連絡先 自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日 : 平成25年1月25日

リコール届出番号	3085	リコール開始日	平成25年1月25日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 問い合わせ先:お客様相談室 取締役社長 伊奈 功一 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキアクチュエータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキアクチュエータにおいて、シールリングに誤品を組付けたものがある。そのため、当該シール部よりブレーキアクチュエータ内にブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキアクチュエータを良品と交換すると共に、これに接続する電気配線のコネクタ部を点検し、ブレーキ液の付着が認められた場合は、電気配線を新品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール、電話、直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3085のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA100S	ムーヴ	LA100S-0191261~LA100S-0192693 平成25年1月8日~平成25年1月11日	148	
	DBA-LA110S		LA110S-0036238~LA110S-0036332 平成25年1月9日~平成25年1月10日	13	
スバル	DBA-LA100F	ステラ	LA100F-0027927~LA100F-0027972 平成25年1月9日	5	
	DBA-LA110F		LA110F-0009365 平成25年1月10日	1	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年1月8日~平成25年1月11日	(計 167台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。