


改善箇所説明図

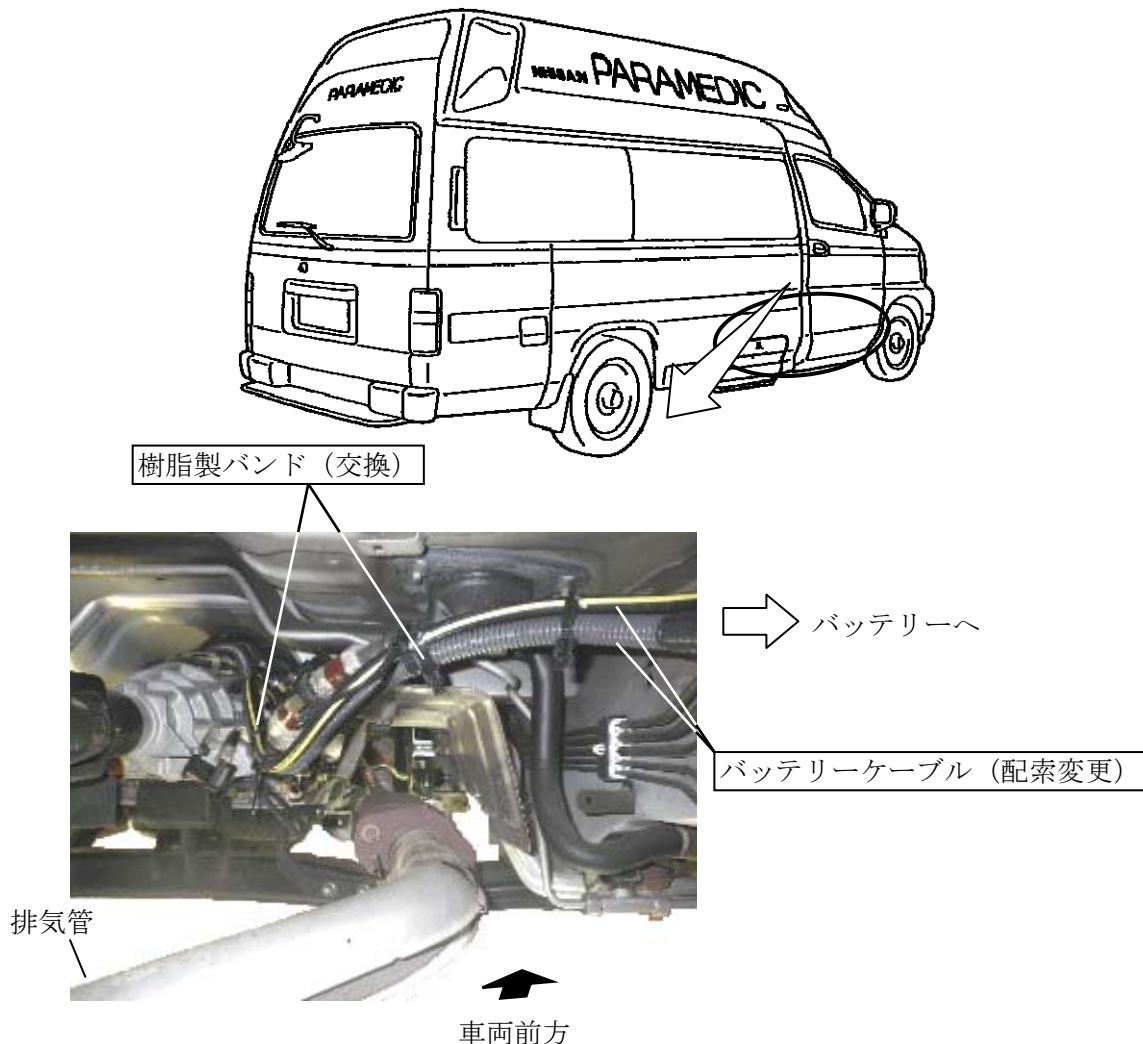

基準不適合発生箇所

緊急用自動車において、バッテリーケーブルを固定する樹脂製バンドの耐久性が不足しているものがあるため、当該バンドが破損して、バッテリーケーブルが排気管と接触するおそれがあり、最悪の場合、バッテリーケーブルが短絡して、走行中にエンストするおそれがある。

改善の内容

全車両、当該バンドを対策品と交換し、車体に固定する。

なお、鑄の影響などにより、対策品の車体への固定が困難な場合は、当該バッテリーケーブルの配索経路を変更する。

また、バッテリーケーブルが損傷しているものは、新品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：[] は、交換する部品、または配索を変更する部品を示す。