

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年4月11日

リコール届出番号	3142	リコール開始日	平成25年4月12日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 山内 孝	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3142 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	LA-SE3P	「RX-8」	SE3P -100063～SE3P -107631 平成15年2月18日～平成15年6月26日	27	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	LA-GG3P UA-GG3P	「アテンザ」	GG3P-100024～GG3P-104158 平成14年3月1日～平成15年8月7日	646	
	LA-GG3S UA-GG3S		GG3S-100090～GG3S-113955 平成14年4月25日～平成15年8月9日	1,522	
	LA-GY3W UA-GY3W		GY3W-100029～GY3W-117174 平成14年5月15日～平成15年8月29日	1,100	
	LA-GGEP UA-GGEP		GGEP-100009～GGEP-104609 平成14年3月1日～平成15年8月1日	533	
	LA-GGES UA-GGES		GGES-100020～GGES-101698 平成14年4月26日～平成15年6月12日	338	
	LA-GYEW UA-GYEW		GYEW-100010～GYEW-102077 平成14年5月15日～平成15年8月21日	218	
	(計13型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年3月1日～平成15年8月29日	(計4,384台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。