


改善箇所説明図②

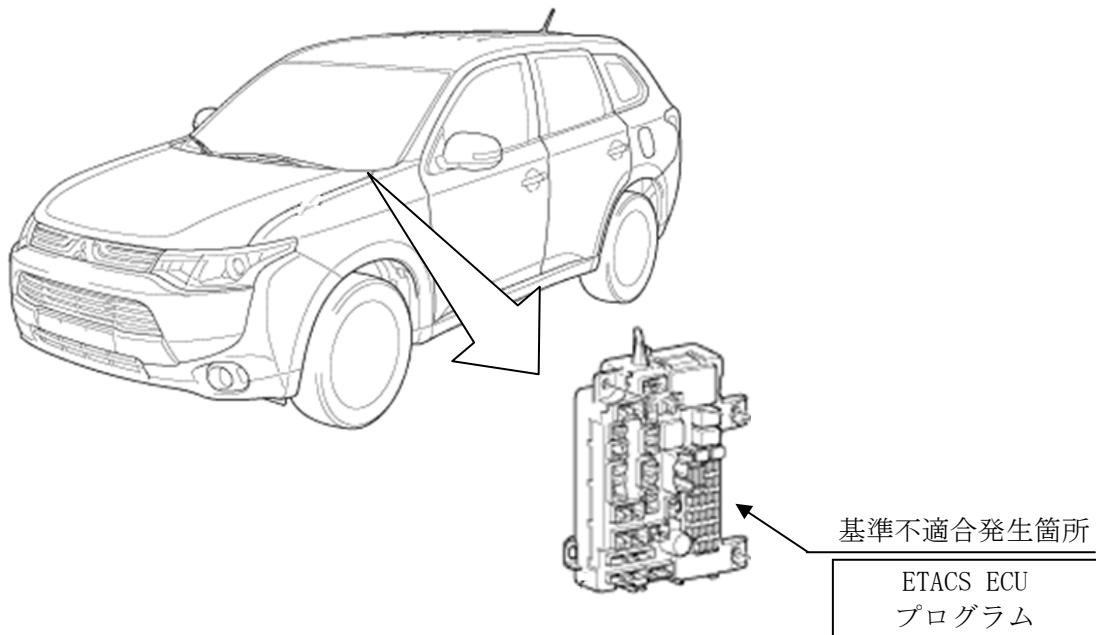

ETACS ECU（方向指示器、非常点滅表示灯などを制御するECU）のプログラムが不適切なため、エレクトリックテールゲート作動時のハザードアンサーバック（非常点滅表示灯点滅による作動受付確認）が作動しない場合があります、このとき、方向指示器レバーの操作をおこなっても方向指示器が点灯しない。

改善の内容

全車両、ETACS ECU のプログラムを対策品に書き換える。

なお、改善措置用部品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全ての使用者に不具合の内容を通知し、交換部品の準備が整うまでの間、エレクトリックテールゲートを使用した際には、走行前に非常点滅表示灯スイッチを操作して頂くことを要請する。

注：図中の 内は、プログラムを書き換える部品を示す。

識別：ブレーキペダルアームの右側面に白または黄色のペイントを塗布する。