


改善箇所説明図

(代表車種:コマツ KDP-WA115 通称名:WA100-6)

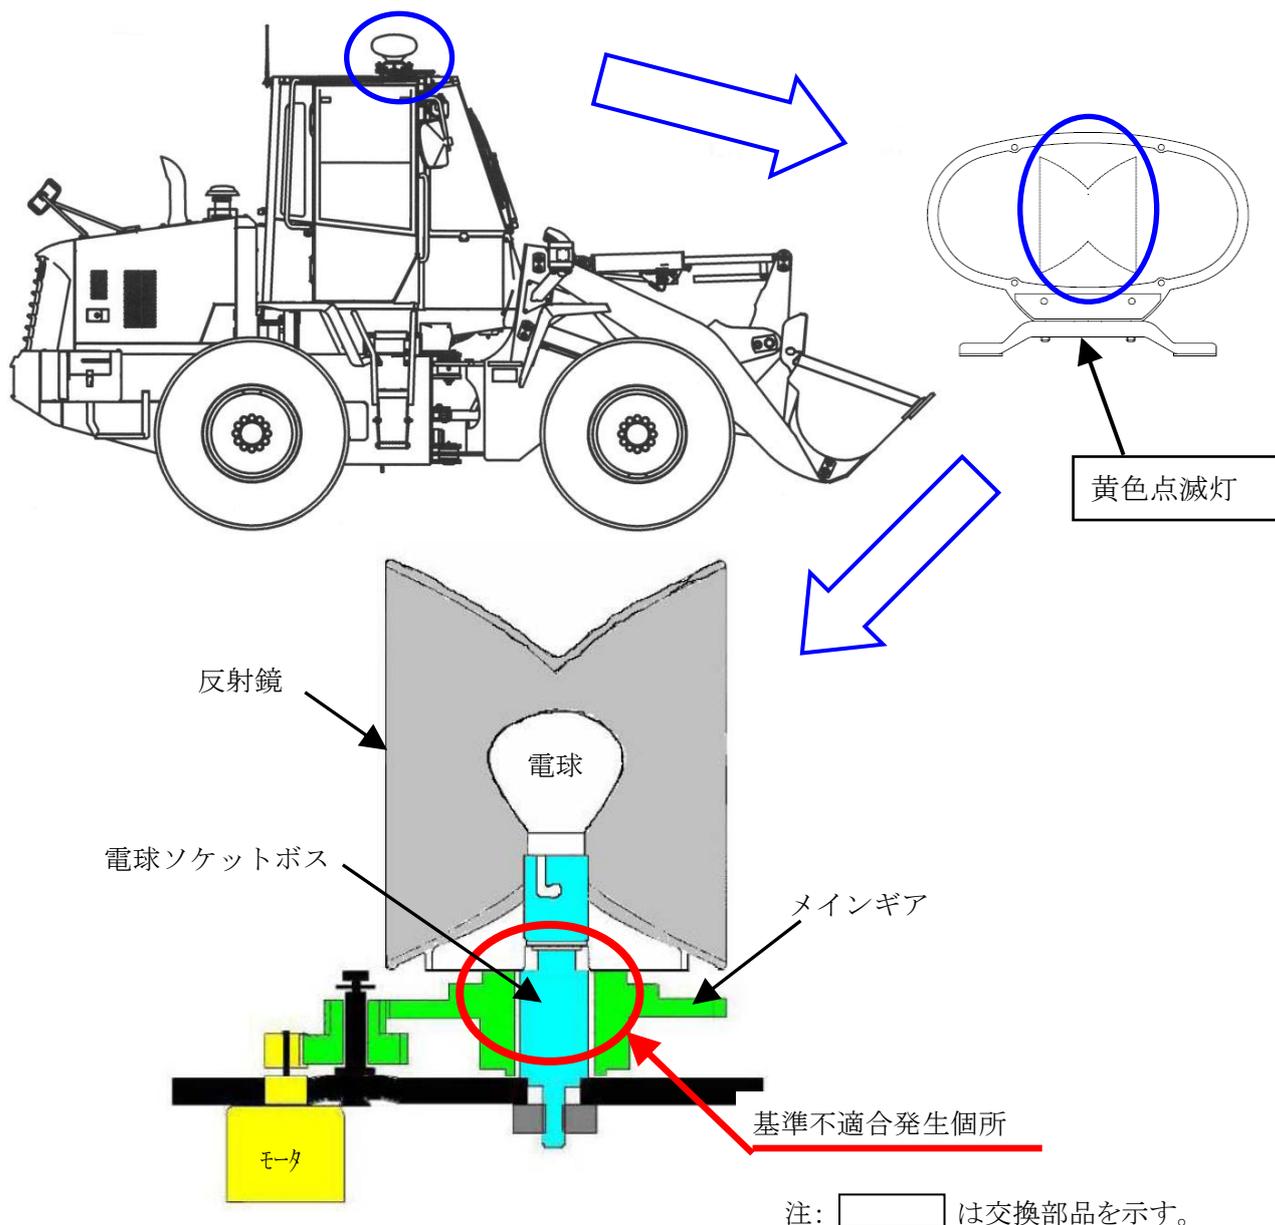

道路維持作業用自動車に備える黄色点滅灯において、反射鏡を回転させるメインギアの製造バラツキにより、低温時に収縮してメインギア内径と電球ソケットボスとの隙間が無くなる場合がある。その場合、メインギアおよび反射鏡が動かなくなるため、点滅灯が点滅しなくなる。

改善措置の内容:全車両、黄色点滅灯一式を対策品と交換する。

識別:黄色点滅灯に白ペンキを塗布し、識別する。

