

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 7 月 25 日

リコール届出番号	3198	リコール開始日	平成 25 年 7 月 25 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機（排出ガス発散防止装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気ガス再循環(EGR)バルブにおいて、バルブシャフト部にあるブッシュのシール構造が不適切なため、バルブシャフト作動時にシール性が低下し、排気ガスがモータ内に侵入する可能性がある。その後、モータ内部にあるブラシが異常摩耗することにより導通不良が発生すると、EGRバルブの機能が停止し、エンジン警告灯が点灯する。		
改善措置の内容	全車両、排気ガス再循環(EGR)バルブの外観形状を確認し、シール構造変更前品の場合には対策品と交換する。		
不具合件数	11 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3198 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ADC-V88W	「パジェロ」	V88W-0200101～V88W-0300160 平成 21 年 3 月 18 日～平成 22 年 8 月 25 日	170 台	
	ADC-V98W		V98W-0200101～V98W-0300425 平成 20 年 9 月 1 日～平成 22 年 8 月 26 日	1,741 台	
	LDA-V88W		V88W-0400101～V88W-0400375 平成 22 年 9 月 3 日～平成 23 年 9 月 5 日	271 台	
	LDA-V98W		V98W-0400101～V98W-0500101 平成 22 年 9 月 1 日～平成 23 年 9 月 26 日	2,029 台	
(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 9 月 1 日～平成 23 年 9 月 26 日	(計 4,211 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。