

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 8月 6日

リコール届出番号	3203	リコール開始日	平成25年 8月 7日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役 ヨアキム・ローゼンバーク 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	電気装置（スタータケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スタータケーブルを固定するための結束バンド取付作業が不適切なため、スタータケーブルとUDPC（ディーゼル微粒子除去装置）の排気温度センサー部のマフラーカバーの隙間が少なくなるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ケーブルの外装コルゲートチューブがマフラーカバーと干渉することで溶損し、最悪の場合、スタータケーブルの被覆が溶損し短絡するため、エンジンの始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スタータケーブルの結束バンド位置を点検し、不適切な場合には正規位置に修正するとともに、マフラーカバーとの隙間を確保するための結束バンドを追加する。また、コルゲートチューブに溶損がある場合は、新品のコルゲートチューブで修理し、スタータケーブルの被覆に溶損がある場合には、新品ケーブルと交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3203のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	SKG-MK38L TKG-MK38L	「コンドル」	MK38L-00146～MK38L-11526 平成23年 8月 2日～平成25年 3月 8日	194	
	SKG-LK38L TKG-LK38L		LK38L-00127～LK38L-10047 平成23年10月28日～平成25年 3月 1日	16	
	(計 4型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年 8月 2日～平成25年 3月 8日	(計 210台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。