


改善箇所説明図

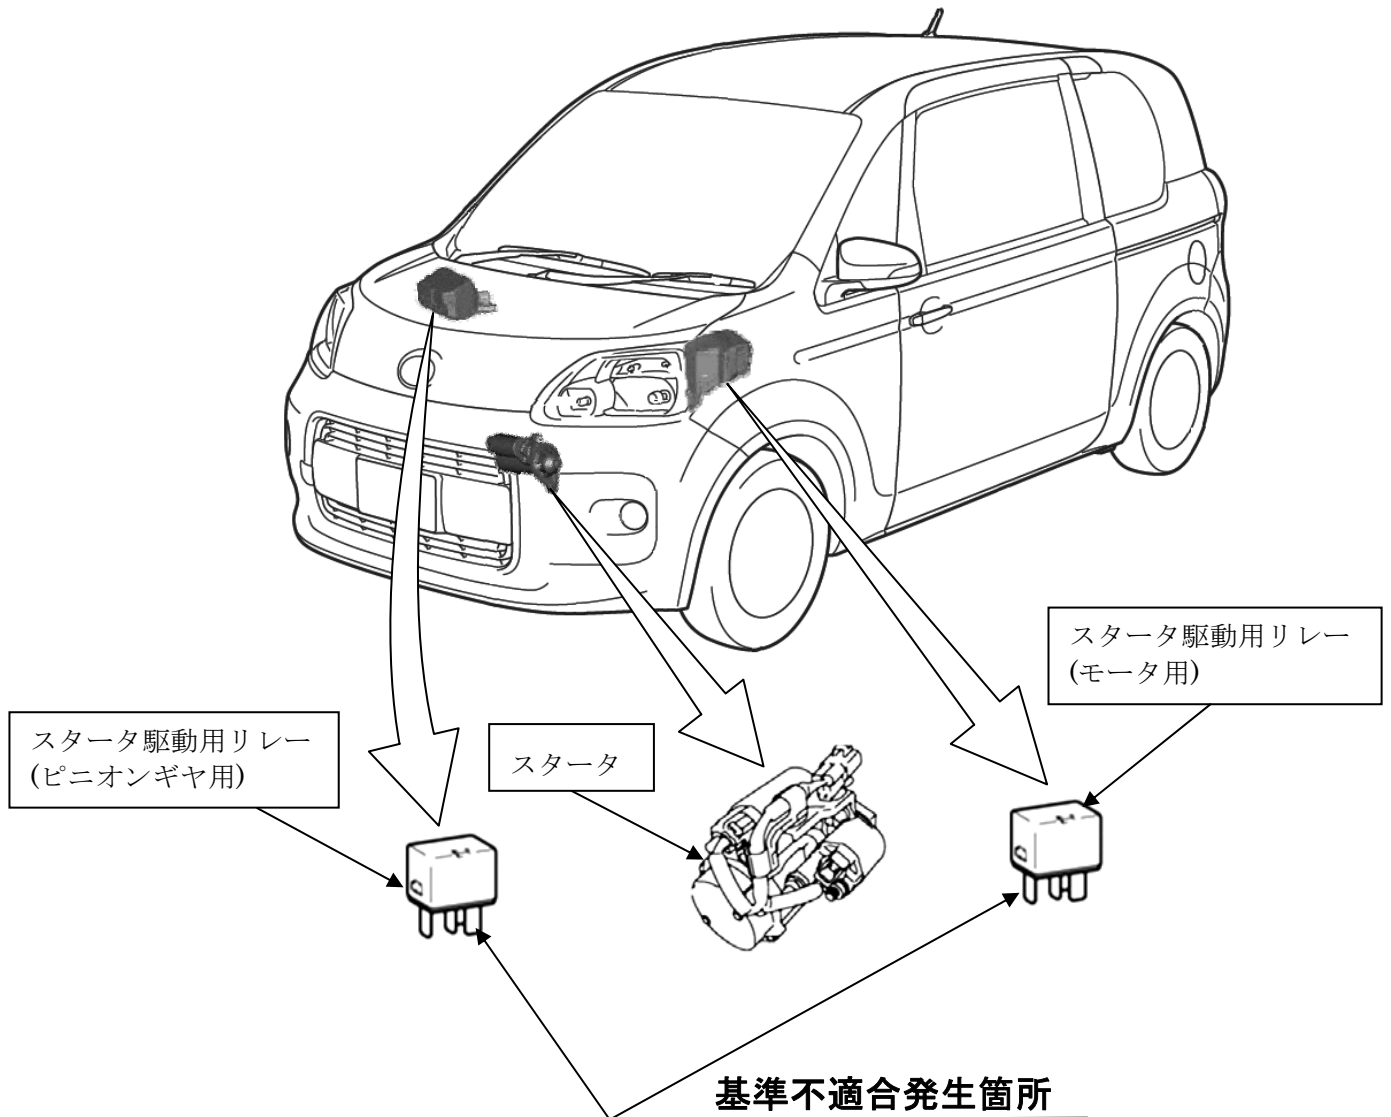

始動装置のスタータにおいて、スタータ駆動用リレーの通電設定が不適切なため、接点部に銀成分が凝集するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接点部から銀成分がはがれ落ち、回路内に挟まると当該リレーが通電状態となりスタータが回転し続け、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

注： は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該リレーを対策品と交換するとともにスタータを新品と交換する。

識別：改善済み車両には車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。