

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

届出日：平成26年 7月29日

リコール届出番号	3402	リコール開始日	平成26年 7月30日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 坂上 優介		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	原動機（ピストン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のピストンにおいて、製造工程ならびにピストン製造時に鑄込んでいるピストン冷却用の部品（耐摩環）の形状が不適切なため、ピストン内部に剥離が生じ、亀裂が進展するものがある。そのため、そのまま使用を続けると最悪の場合、エンジンが破損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、原動機を点検し、ピストンが損傷しているものは対策品と交換する。ただし、走行距離が5万km以下の車両は、全ピストンを対策品と交換する。		
不具合件数	48件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3402のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	PB-LK36A	「コンドル」	LK36A-00015 ~ LK36A-10274 平成16年8月18日 ~ 平成18年9月27日	78	
	BDG-LK36C		LK36C-00008 ~ LK36C-05125 平成18年11月10日 ~ 平成19年6月27日	139	
	PB-LK37A		LK37A-10001 ~ LK37A-10006 平成18年1月24日 ~ 平成18年9月28日	6	
	BDG-LK37C		LK37C-00003 ~ LK37C-05008 平成18年12月25日 ~ 平成19年6月11日	9	
	PB-MK35A		MK35A-00002 ~ MK35A-10549 平成16年4月1日 ~ 平成18年10月3日	1,176	
	BDG-MK35C		MK35C-00002 ~ MK35C-05107 平成18年7月28日 ~ 平成19年7月16日	161	
	PB-MK36A		MK36A-00010 ~ MK36A-14597 平成16年1月16日 ~ 平成18年10月2日	1,566	
	PB-MK36B		MK36B-00119 ~ MK36B-00121 平成17年1月31日 ~ 平成17年2月1日	2	
	BDG-MK36C		MK36C-00007 ~ MK36C-06867 平成18年9月14日 ~ 平成19年12月19日	1,275	
	BDG-MK36D		MK36D-00052 ~ MK36D-05118 平成18年12月4日 ~ 平成19年6月28日	141	
	PB-MK37B		MK37B-00071 平成16年6月16日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	BDG-MK37C	「コンドル」	MK37C-00099 ～ MK37C-05238 平成18年12月4日 ～ 平成19年6月29日	283	
	BDG-MK37D		MK37D-00019 ～ MK37D-05132 平成18年11月29日 ～ 平成19年6月26日	152	
	PK-PK36A		PK36A-00030 ～ PK36A-10235 平成17年1月13日 ～ 平成18年10月2日	68	
	BDG-PK36C		PK36C-00022 ～ PK36C-05068 平成18年12月1日 ～ 平成19年6月26日	82	
	PK-PK37A		PK37A-00035 ～ PK37A-10566 平成16年10月21日 ～ 平成18年7月20日	8	
	BDG-PK37C		PK37C-00057 ～ PK37C-05383 平成18年12月4日 ～ 平成19年10月3日	263	
	BDG-PK37D		PK37D-00021 ～ PK37D-05055 平成18年12月7日 ～ 平成19年6月27日	72	
	PK-PW37A		PW37A-10379 平成18年12月6日	1	
	BDG-PW37C		PW37C-00027 ～ PW37C-05336 平成18年12月4日 ～ 平成20年2月6日	184	
	PK-JP360NAN PK-JP360NAN改		「スペース ランナー」	JP360N-00002 ～ JP360N-01010 平成16年8月25日 ～ 平成19年8月9日	88
	PB-RM360GAN PB-RM360GAN改	RM360G-00001 ～ RM360G-01046 平成16年7月16日 ～ 平成19年8月24日		202	
	PB-RM360HAN PB-RM360HAN改	RM360H-00002 ～ RM360H-01043 平成16年7月16日 ～ 平成19年8月24日		109	
	PK-RP360GAN	RP360G-00001 ～ RP360G-01011 平成18年2月7日 ～ 平成19年8月2日		25	
	(計 27型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年1月16日 ～ 平成20年2月6日	(計 6,091台)	

本件は、平成21年1月27日にリコール届出番号「2246」で届出を行ったものであるが、対象範囲外から不具合が発生したため、対象範囲を拡大し、リコール届出を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。