


改善箇所説明図

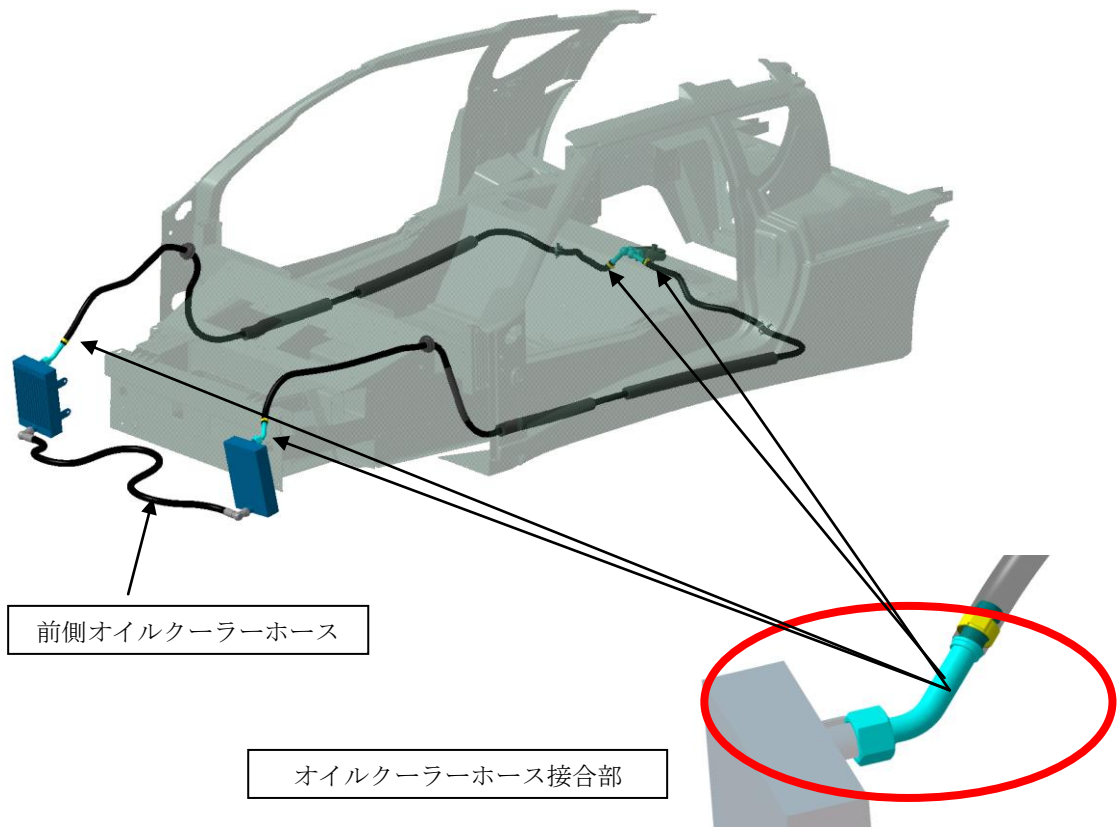

注：□ は改善箇所を示す。（図はエリーゼRの例で説明）

基準不適合発生箇所

エンジンのオイルクーラーホース接続部分の設計が不適切なため、当該接続が緩み、エンジンオイルが漏れるものがある。そのため、エンジンが損傷したり、漏れたエンジンオイルが高温部分に付着して出火する恐れがある。

改善措置の内容

- ① オイルクーラーホースを対策品に交換する。
 - ② 前側のオイルクーラーホースを対策品に交換し、その他オイルクーラーホースについては、接続部分を変更する。
- ①②とも、エンジンオイル漏れがある場合は、清掃し必要に応じてエンジンオイルを補充する。

識別：エンジンルーム内、車体左側バックステー側面に白色のペイントを塗布する。