


改善箇所説明図

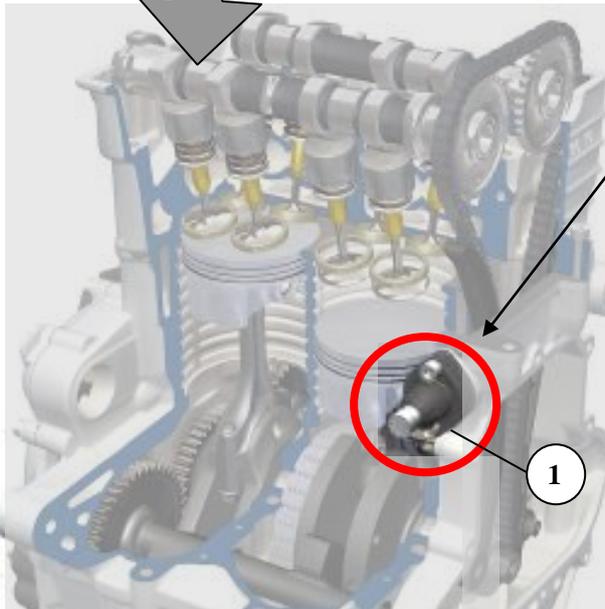

① タイミングチェーンテンショナー

注： は交換部品を示す

不具合の内容

エンジンのタイミングチェーンに張力を与えるテンショナーにおいて、製造が不適切なためテンショナーが早期に摩耗することがある。そのため、タイミングチェーンから異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、バルブタイミングがずれ、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、タイミングチェーンテンショナーを良品と交換する。

識別マーク(白点)

タイミングチェーンテンショナー上に白ペイントマークを付ける(図示とおりに)

