


改善箇所説明図

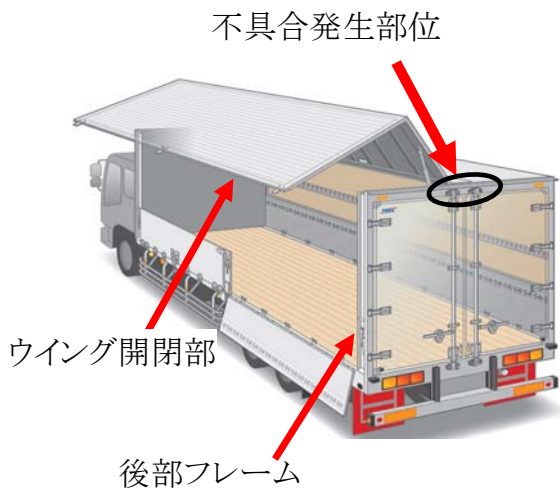


【不具合発生部位庫内側図】 不具合発生箇所



【不具合発生箇所の詳細】



【改善前】

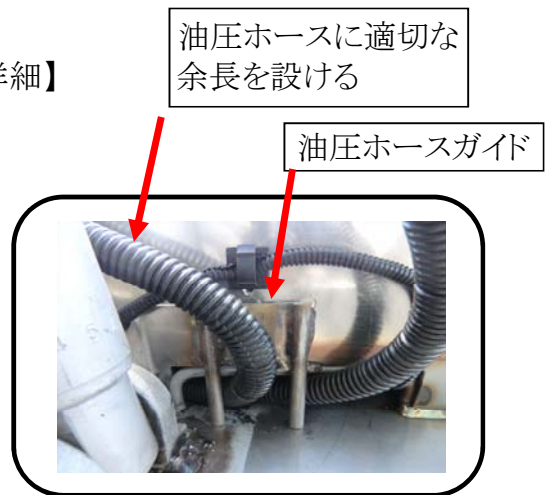

【改善後】

は、追加取付又は調整する部品を示す

ウイングボディに架装したトラックにおいて、荷台のウイングを開閉するための油圧ホースの配索が不適切なため、ウイングの開閉により油圧ホースがウイングボディの枠に接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、油圧ホースが摩耗し、最悪の場合、作動油が漏れ、開いているウイングが意図せず閉まるおそれがある。

【改善措置の内容】

全車両、油圧ホースガイドを取付け油圧ホースの配索を変更する。また、油圧ホースを点検し摩耗などがある場合は交換する。

識別: 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.448のステッカーを貼付けする。