

改善箇所説明図




S1000RR



① フロントタイヤ

注 は点検部品を示す

DOT CP 8B B5M4 26 12

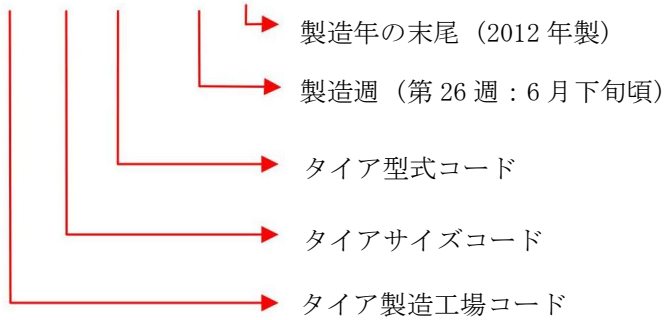

対象となるフロントタイヤ記号およびサイズ

タイヤサイズ	タイヤ記号	機能	製造年週コード
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack	CP8B B5MV	1008 - 2614
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 2	CP8B B5M4	4811 - 2614

不具合の内容

スチールベルト層の構造設計が不適切なため、走行中の衝撃等によりスチールベルトコード付近に局部的に剥離が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると剥離が拡がり、タイヤが変形して、最悪の場合、エア漏れに至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、装着タイヤを点検し、該当のタイヤを装着している場合には、代替品のタイヤと交換する。

識別マーク(白点)

フロントホイール固定部に白ペイントマークを付ける(図示とおり)

