
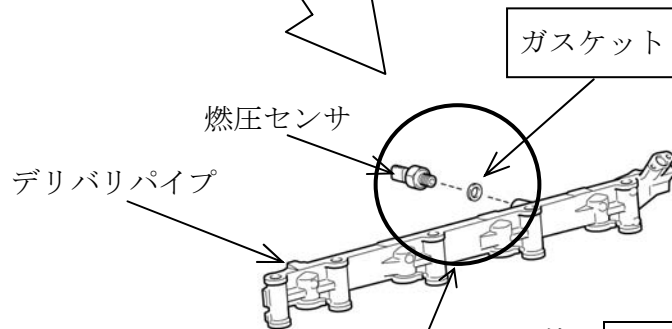


## 改善箇所説明図①

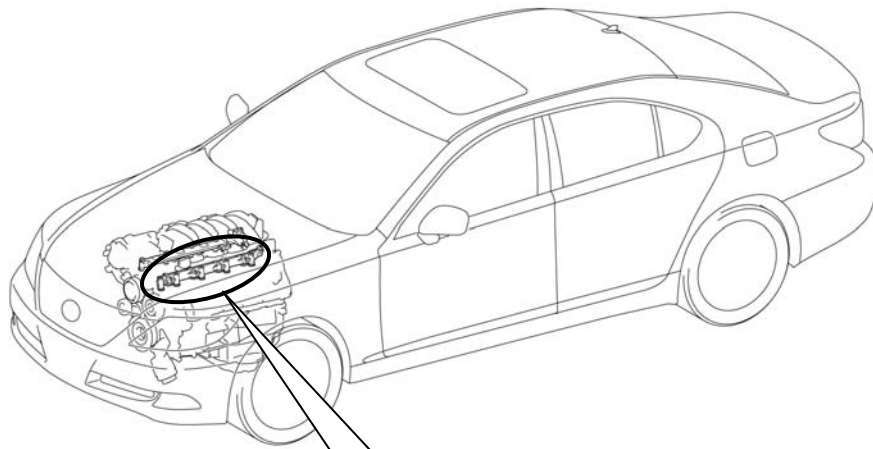

注：  は交換部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

原動機の燃料配管（デリバリパイプ）において、燃圧センサ締結面の平滑度が不適切なため、燃圧センサを規定トルクで締め付けても締結力が不足しているものがある。そのため、燃圧センサ締結部がゆるみ、燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、デリバリパイプの燃圧センサ締結面を研磨し、ガスケットを新品と交換して燃圧センサを適正に締め付ける。

識別：改善済車両には車台番号打刻の型式2桁目下部に黄色ペイントを塗布する。