


改善箇所説明図

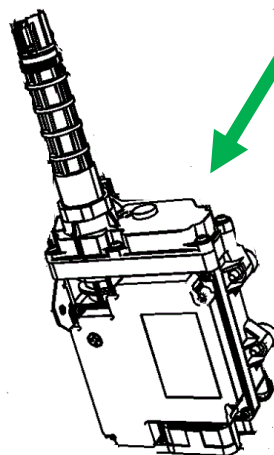

エレクトロニックパーキングブレーキ
コントロールモジュール

基準不適合発生箇所

エレクトロニックパーキングブレーキコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、エレクトロニックパーキングブレーキ解除時にピストンアクチュエーションアームが完全に戻らないものがある。そのため、リアブレーキの引きずりが発生し、最悪の場合、リアブレーキが過熱して発火するおそれがある。

改善の内容

エレクトロニックパーキングブレーキコントロールモジュールを対策用プログラムに書き換える。

注： はプログラムを書き換える部品を示す。

識別: 右ストラップマウントの右側に緑色のペイントをする。また、点検整備記録簿にリコール実施の旨を記載する。