

# 改善箇所説明図




690SMC R



①フロントタイヤ

注:  は点検部品を示す

## 対象タイヤの識別

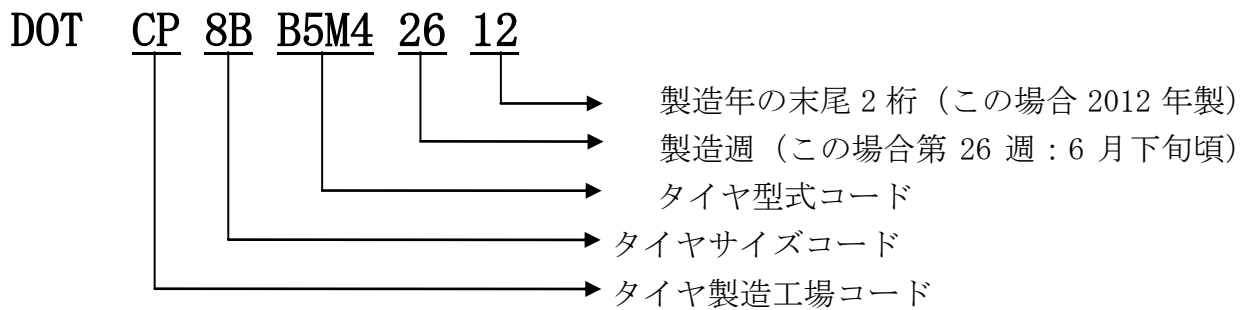

対象となるフロントタイヤ記号及びサイズ

タイヤサイズ	タイヤ記号	機能	製造年週コード
120/70ZR17 M/C (58W) TL	Conti Sport Attack	CP8B B5MV	1008 — 2614
120/70R17 M/C (58H) TL	Conti Attack SM	CP8B BXM9	1011 — 2614
120/70ZR17 M/C (58W) TL	Conti Sport Attack2	CP8B B5M4	4811 — 2614

基準不適合発生箇所

（ スチールベルト層の構造設計が不適切なため、走行中の衝撃等によりスチールベルトコード付近に局部的に剥離が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると剥離が拡がり、タイヤが変形して、最悪の場合、エア漏れに至るおそれがある。

）

改善の内容：全車両、装着タイヤを点検し、当該タイヤを装着している場合には、代替品のタイヤと交換する。